

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 19 批 2024 年 11 月 18 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AH202411070052	岗集镇育才路与朝阳路交叉口新城悦隽九里小区，有时候晚上至半夜能闻到刺鼻异味，举报人认为是附近万力轮胎等多家企业排放异味废气所致。	合肥市长丰县	群众身边的生态环境问题	该件为重复举报件。2024年11月8日，经长丰县岗集镇、县生态环境分局现场核实，新城·悦隽九里位于岗集镇朝阳路与富民路交叉口西南侧，为2021年新建的商业住宅小区。该小区西北方向为岗集工业拓展区。合肥万力轮胎有限公司是大气环境监管重点单位，已安装非甲烷总烃在线监控设施并通过联网验收，实时对污染物排放进行检测，通过调阅11月1日-10日在线数据显示，该企业3号-8号6个排气筒非甲烷总烃排放浓度介于0.382mg/m ³ -9.38mg/m ³ 之间，符合《橡胶制品工业污染物排放标准》排放限制要求。10月22日至11月10日，县生态环境分局安排VOCs移动走航车对合肥万力轮胎有限公司及周边区域开展走航检测，走航时间为下午3点-夜间11点，走航期间数间VOCs检测数据属于正常范围，未发现明显异味。2024年11月6日，合肥市生态环境局对合肥万力轮胎有限公司开展监督性监测，监测结果待出。	部分属实	加强日常巡查，污染物达标排放，减少异味对周边居民影响。	1.已在新城悦隽九里小区对面的育才苑楼顶安装雷达检测装置，对周边5公里区域内颗粒物排放情况进行实时检测，发现异常，及时处理。 2.岗集镇约谈合肥万力轮胎有限公司负责人，要求企业进一步压实主体责任，完成污染防治设施提标升级，在确保污染物稳定达标排放的基础上，进一步削减排放量，改善周边大气环境。 3.督促岗集镇新城·悦隽九里周边涉气企业履行污染防治主体责任，确保污染防治设施正常运行，废气达标排放，减少对周边环境的影响。	阶段性办结	无
2	D3AH2	卧龙湖路与	合肥市	群众	2024年11月8日，经新站区应急和城市管理	部	加大定岗	1.新站区已要求该项目撤除	已	无

	024110 70050	珠城路交叉口夜间10点至次日清晨6点,渣土车产生交通噪音扰民。	新站区	身边的生态环境问题	局现场核查,投诉反映区域为新站区小田变大田地块回填项目施工范围,夜间进行渣土运输作业已经审批,运输路线途径卧龙湖路与珠城路交叉口,运输时间在凌晨1:00前结束,未发现超时段超范围运输现象。工作人员现场查看发现,由于该工地出入口地面铺设了钢板,同时路面存在破损,导致车辆出入时产生噪声。	分属实	巡查力度,防止问题反复。	进出口地面铺设的钢板,将进出口损坏的道路硬化。同时要求运输车减少鸣笛,严格限制车辆运输时间。 2.加大定岗巡查力度,严禁超时段超范围运输行为,切实降低对周边群众生活的影响。	办结	
3	D3AH2 024110 70049	唐杨社区包公大道上的凯悦中学每天不定期在教学楼一、二楼上音乐课,距离凯悦中学北侧元店路上小区1号居民楼仅10米,产生噪音扰民。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日,经肥东县教体局、县生态环境分局现场核实,反映所述小区1号居民楼距离凯悦中学北侧约10米,凯悦中学最北边教学楼近期因音乐特长生备考,在琴房训练产生噪声,该音乐特长生班将于11月16日专业考试后停止训练。	属实	整改措施落实到位,减少对周边环境的影响。	要求凯悦中学调整音乐特长班训练时间,21:30以后严禁开展音乐教学活动;加装琴房隔声装置,减少对周边居民影响。	未办结	无
4	D3AH2 024110 70047	宏村路与汤泉路交叉口路边大量摊贩占道经营,产生油	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日,经包河区常青街道、区城管局现场核实,宏村路与汤泉路交口附近共有41家流动摊点占据非机动车道从事经营,其中炒饭炒菜及油炸类餐饮等产生油烟的摊点共8家,均未安装油烟净化设施,经营过程中产生的油烟及食客喧哗	基本属实	整改措施落实到位,建立长效管理机制,减	1.常青街道督促产生油烟摊贩安装并规范使用油烟净化设施,减少油烟对周边居民的影响;所有摊贩在经营过程中做好大声喧哗食客的劝	阶段性办结	无

		烟和噪音扰民。		题	声影响周边居民。		少对周边居民的影响。	导工作；要求摊贩不得占用机动车道及盲道经营，保证道路通畅。 2.区城管局将与常青街道、公安包河分局等部门加强联动，建立长效机制，加大巡查力度及频次，严防问题反弹。		
5	D3AH202411070046	举报人认为卧牛山街道105省道旁，矿山修复环境问题整改销号（GK0041）弄虚作假，有关部门私自调整整改红线。	合肥市巢湖市	群众身边的生态环境问题	该件为重复举报件。巢湖市主要负责同志带领巢湖市卧牛山街道、巢湖市自然资源和规划局、巢湖市林园中心负责人现场核实：GK-0041位于巢湖市卧牛山街道龟山社区境内，为巢湖风景名胜区三级保护区，系长江经济带生态环境问题警示片问题点位之一，属于逐步退出类点位，要求2024年年底启动并实施退出工作。该点位原前身为东风石矿水泥厂，2007年企业改制变更为巢湖拓巢建材有限公司。目前，该点位范围内已无生产加工行为，其中拓巢建材公司厂房设施已拆除，场地进行了平整和生态修复。未发生调整红线范围及虚假整改销号情况。	不属实	加大巡查管护，确保生态修复取得实效。	无	已办结	无
6	D3AH202411070045	庐阳佳苑小区有业主在32栋楼下公共绿地养家禽十几只，家禽粪便产	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经蜀山区城管局、五里墩街道现场核实，庐阳佳苑小区D组团32栋某室居民将一楼北侧楼梯口处绿化带用塑料栅栏围挡起来圈养了8只鸡，产生异味扰民。	属实	整改措施落实到位，防止问题反弹。	对该户居民进行宣传教育，要求其尽快处理违规饲养的家禽。该户家禽已全部处理，塑料围栏已拆除。	已办结	无

		生异味扰民。								
7	X3AH2 024110 70066	三里街汽配城广志源钣金、团结钣金等店面敲击铁板，噪音扰民。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经瑶海区三里街街道现场核实，广志源钣金、团结钣金均位于三里街汽配城内，均已办理营业执照，主要从事汽车维修、汽车美容经营，钣金作业时有较大声音。	基本属实	整改措施落实到位，减少对群众的环境影响。	瑶海区已现场要求两家经营户定期检查和维护钣金件，避开午间和夜间时段，并选择室内作业，避免噪声扰民。下一步，瑶海区计划对三里街汽配城进行全面排查，确保问题不反弹。	阶段性办结	无
8	D3AH2 024110 70038	蜀山区博澳丽苑小区东侧50米处铁路未设置隔音屏障，夜间噪音扰民。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经蜀山区房屋征收管理中心、井岗镇现场核查，博澳丽苑小区东侧为蜀山东站（原合肥火车西站），小区晚于蜀山东站建设，开发商在靠近铁路噪声源的住宅楼采用了隔声窗，小区周边铁路沿线设置了绿色护坡，种植了高大树木林带，小区东侧建设了隔声墙体。	属实	采取措施，减轻对周边居民生活环境的影	蜀山区房屋征收管理中心牵头，联合属地政府与地方铁路部门进行协调，建议采取进一步有效措施，在保证安全的前提下，减轻火车运行对周边环境的影响。	已办结	无
9	X3AH2 024110 70052	合肥市巢湖市槐林镇惠峰村后有五个池塘，杂草丛生，水质发黑发臭。	合肥市巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经巢湖市槐林镇、巢湖市生态环境分局现场核实，反映的五个池塘位于槐林镇惠峰村委会郭庄自然村西北约200米，五个池塘相连，总面积约为0.8亩，其中为原村集体池塘0.4亩（第一轮土地承包期间），其他4个池塘是4户群众分别在本户耕地内自挖约0.1亩的小池塘（已30多年）。因多年泥土淤积，目前现状为无水小浅沟，周边无污染源及排口。池塘内为群众种植的茭白以及野生芦苇、杂草，塘堤周围有部分杂树。	属实	加强日常管理，防止问题反弹。	巢湖市槐林镇已采取工程措施将原集体池塘进行清淤、4户群众自挖的池塘恢复为耕地，并清除所有杂草杂树，目前整改已完成。	已办结	无
10	D3AH2	滨湖新区方	合肥市	群众	2024年11月8日，经包河区滨湖世纪社区、	部	整改措施	1.对餐饮经营户进行宣传教	已	无

	024110 70035	兴社区街道 福州路世纪 城徽昌院小 区西门沿街 新疆烧烤 店、庆丰烧 烤店、蚌埠 虾王烧烤 店、东北秘 制烤肉、牛 杂馆等，油 烟大，有噪 音，饭店门 口道路上堆 放餐厨垃圾 桶，环境较 差。	包河区	身边的生 态环境问 题	区城管局、区生态环境分局现场核实，福州路徽昌苑小区西门沿街共有7家产生油烟的餐饮店，其中延旭烧烤已停业，另外6家分别是：合肥市包河区庆峰烧烤店、合肥市包河区鑫佳缘东北秘制烤肉店、合肥市包河区严超牛杂馆、合肥市包河区森睿龙虾馆、合肥市包河区喀热烧烤店、安徽陶氏皖爷餐饮有限公司。餐饮店均证照齐全，已安装油烟净化设施，清洗维护正常。2024年10月28日，安徽陶氏皖爷餐饮有限公司油烟净化器损坏，经营时产生大量油烟，该店已于11月5日完成整改，购置新的油烟净化设施并安装使用。合肥市包河区严超牛杂馆、安徽陶氏皖爷餐饮有限公司用餐高峰期在店外设有餐桌，食客就餐时聊天喧哗产生噪声。徽昌苑小区西侧沿街路面每相隔5-10米摆放一个厨余垃圾桶和一个其他垃圾桶，均摆放在划定区域内，未占用人行道和机动、非机动车道，但部分点位存在有少量垃圾散落、垃圾桶桶身不洁等情况。	分属 落实	落实到位，减少对周边环境的影响。	育，禁止餐饮经营户露天烧烤；按规范运行、维护油烟净化设备。 2.滨湖世纪社区、区城管局、区生态环境分局已约谈2家店外经营的餐饮业户，要求其规范经营行为，22:00前将店外就餐客人引至店内，对客人喧哗进行劝阻。 3.督促物业公司规范摆放垃圾桶，做好垃圾桶保洁，保持垃圾桶桶盖关闭状态，同时增加垃圾清运频次，确保周边环境卫生清洁无异味。 4.滨湖世纪社区加强日常巡查，发现问题及时整改。	办 结	
11	D3AH2 024110 70029	芜湖路街道 太湖路与桐 城南路交汇 处新桐小区 东北角小胖 烧烤（合肥 总店）向省 安装公司45 栋排放油	合肥市 包河区	群众身 边的生 态环境问 题	2024年11月8日，经包河区芜湖路街道、区城管局、区应急管理局、区消防救援局现场核实，该店证照齐全，为独立商业门面，已安装油烟净化装置（位于店东侧巷内），经营时产生的油烟经油烟净化装置处理后沿专用排烟管道向上排放，烟道口已避开居民区。该店于2024年6月5日更换了新的油烟净化装置，最近一次清洗记录为2024年9月27日。群众反映的通道不符合消防通道设置标准（宽度不低于4米，坡度不大于8度），未被消防部门	基本 属 实	油烟、噪声污染防治措施落实到位，避免扰民情况。垃圾桶规范摆放、标志标识清	1.已委托第三方检测单位对该店油烟排放进行了检测，将根据检测结果做进一步处理。 2.督促该店定期清洗、维护油烟净化装置，确保油烟达标排放。 3.区消防救援局要求该店禁止存储超过100公斤的液化	未 办 结	无

		烟，影响居民生活；该烧烤店在小区消防通道上堆放煤气罐，影响环境。			认定为消防通道。通道处有6个液化气罐，未超过100公斤，该店已根据《液化石油气罐存储使用标准》设置了硬质隔离，存储空间通风良好、未密闭。		晰、垃圾桶周边环境整洁、无气味。	气罐瓶，并做好防火分隔要求。		
12	D3AH202411070033	彩虹路蓝光雍锦半岛小区59栋二单元的电梯噪声扰民。	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经高新区建设发展局、市场监督管理局、长宁社区服务中心现场核实，雍锦半岛59栋楼二单元两部电梯于2018年5月9日通过合肥市特种设备安全监督检验研究院安装检验，电梯导轨安装符合安全技术规范要求。2024年4月22日泰安市特种设备检验研究院对该两部电梯进行定期检测，所检测项目（含设备本体噪声指标）均符合《电梯自行检测规则》（TSGT 7008—2023）的相应要求。区市场监督管理局已多次组织第三方技术机构对该电梯进行安全检查，暂未发现因导轨变形等原因引发的噪声扰民问题。59栋二单元电梯轿厢内及轿厢外公共过道内，未感觉明显电梯噪声。经查规划图，该楼电梯井东南面与业主室内共用一堵墙，电梯运行时会产生一定的噪声。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	1.协调相关部门采取进一步降噪措施。 2.督促物业公司按规定对电梯定期做好维保工作。	未办结	无
13	X3AH202411070044	中央储备粮庐江直属库有限公司拟在庐江县盛桥镇七里村	合肥市庐江县	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经庐江县盛桥镇政府、省巢湖管理局核实，中央储备粮庐江直属库有限公司位于庐江县盛桥镇七里村，公司距离兆河入巢湖口约9公里，距离兆河约200米。庐江县政府于2024年5月22日致函省巢湖管理局（《关于征求中央储	属实	整改措施落实到位，做好政策支持和服	1.11月11日，省巢湖管理局牵头庐江县政府组织召开座谈会，向中央储备粮庐江直属库有限公司介绍《巢湖流域水污染防治条例》出台背	阶段性办结	无

		<p>兆河节制闸旁建设4.2万吨储食用油罐项目，该地点距离兆河入巢湖口约9公里，对环境无不利影响，但相关部门认定该项目为巢湖流域水环境一级保护区内的涉及水污染建设项目，不同意建设。举报人认为该项目：1.不属于法律和政策禁止建设项目；2.油罐建设和管理有成熟经验，不存在泄漏和</p>	<p>题</p>	<p>备粮庐江直属库有限公司油罐项目建设意见的函》），征求油罐项目建设意见。2024年5月28日省巢湖管理局根据《巢湖流域水污染防治条例》第二十五条第一款复函认定，该项目属于巢湖水环境一级保护区新建扩建排放水污染的建设项目，不同意该项目建设。1.根据《植物油库设计规范》（LS 8010-2014），该类项目存在排放水污染物的强制性技术要求，涉及不符合《巢湖流域水污染防治条例》第二十五条第一款之规定；2.油罐建设和管理虽有成熟经验，但不能认定该项目就不存在泄漏和水污染排放风险；3.省巢湖管理局不否认该项目为粮食安全项目。但认为该项目规划选址在巢湖水环境一级保护区内的不可避免性，理由不充分。</p>		<p>景和实施规定，确保项目合法合规。 2.给中央储备粮庐江直属库有限公司配备争取国家重大项目办理手续的服务小组，进行“一对一”政策支持和 服务。 3.要求庐江县政府做好预案，若该项目申报手续无法完成，提前谋划支持该项目另行规划选址。</p>		
--	--	---	----------	---	--	---	--	--

		水污染排放风险; 3.该项目为粮食安全“两重”项目, 应予以支持。								
14	X3AH2 024110 70037	上派镇青年路: 1.七天烧烤在未配套设立专用烟道的商住综合楼内设置餐饮服务项目, 每晚5点到凌晨2点油烟异味和油烟机风机噪声以及拖椅子、高压水枪冲洗、剁肉、大声说话等噪音扰民; 2.七天烧烤将后门附近小区绿地浇	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月8日, 经肥西县城市管理局、上派镇现场核实:</p> <p>1.七天烧烤位于上派镇青年路凉亭雅苑三期, 店铺位于商住综合楼裙楼, 为两层独立门店, 已配套设置专用油烟管道, 安装油烟净化设施, 风机上已加装隔声棉。</p> <p>2.七天烧烤后门3m²绿地被浇筑水泥硬化, 用于户外营业, 破坏小区绿地。</p> <p>3.喜客来包子铺位于上派镇青年路凉亭雅苑三期, 店铺位于商住综合楼裙楼, 为两层独立门店, 已配套设置专用油烟管道、安装油烟净化设施, 油烟净化设施及风机位于楼顶, 油烟排放口与住宅区直线距离为12.545m, 风机运行时产生噪声。</p>	部分属实	整改措施落实到位, 减少对周边群众生活环境的影响。	<ol style="list-style-type: none"> 1.要求七天烧烤对油烟排放管道进行改造, 延长油烟排放口, 远离住宅区, 并对风机进行全面检修, 调整原风机位置并加装隔声棉, 目前已完成整改。 2.委托第三方检测公司开展油烟检测, 后续将根据检测结果做进一步处理。 3.约谈烧烤店负责人, 要求立即停止店外经营, 营业时关闭门窗, 同时加强服务人员管理, 降低经营时噪声。 4.针对浇筑水泥破坏小区绿地问题, 拟将该区域设置为电瓶车充电区, 由社区牵头督促物业进行方案公示, 如小区业主同意立即组织实施, 如不同意, 则进行绿化补植。 	阶段性办结	无

		筑水泥，用于户外营业，破坏小区绿地；3.喜客来包子铺在未配套设立专用烟道的商住综合楼内设置餐饮服务项目，排烟口距居民小区小于10米，早晨油烟机噪声超标，影响小区居民正常休息。						5.要求喜客来包子铺将风机移至厨房内，减少风机运行噪声对周边居民的影响，目前已完成整改。		
15	D3AH2 024110 70025	下塘镇工业园建业大道合肥涵洋新材料科技有限公司，排放异味废气，生产时扬尘扰民。	合肥市 长丰县	涉及 利益 纠纷 问题	2024年11月8日，经长丰县下塘镇、县生态环境分局现场核实，合肥涵洋新材料科技有限公司位于长丰县下塘镇梧桐大道与建业路交口，该公司租赁易高家居有限公司1号厂房，申领了营业执照，主要从事汽车零部件生产制造，该项目环境影响报告表于2023年12月27日经合肥市生态环境局审批，并于2024年6月4日完成了阶段性验收，已办理排污许可登记。现场检查时，公司生产正常，主	部 分 属 实	加强日常监管，确保污染物达标排放。	1.要求该企业加强日常环境管理，确保污染物达标排放。 2.下塘镇联合县生态环境分局加强日常巡查，发现问题及时整改。	阶 段 性 办 结	无

					要生产工艺：原料-发泡-脱模-裁剪-缝纫-喷胶-烘干-包覆-装配-成品，其中发泡、喷胶、包覆等工序产生废气，主要污染物为颗粒物和挥发性有机物，已配套建设了一套过滤棉+二级活性炭废气收集处理设施，生产过程中产生的废气经收集处理后高空排放，检查时废气治理设施运行正常，已委托第三方检测公司开展监督性监测，检测结果显示：颗粒物小于0.168mg/m ³ ，非甲烷总烃排放浓度最大为6.73mg/m ³ ，符合排放标准限值要求。					
16	D3AH2 024110 70024	梁园镇 329 国道与 030 县道交汇处，南合肥宏图彩印有限公司，排放浓烈异味废气。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题。	该件为重复举报件。2024 年 11 月 8 日，经肥东县政府、县生态环境分局、县工信局、梁园镇现场核实，合肥宏图彩印有限公司位于梁园镇梅桥社区，在巢湖流域三级保护区范围内，主要从事高强瓦楞纸生产，已申领营业执照，36000 吨/年高强瓦楞包装用纸生产线技术改造项目已履行环评、“三同时”和排污许可等手续。生产工艺为废纸制浆-布浆-脱水-烘干-成品，产生的废气经处理后达标排放。污水处理环节密闭不严，有异味产生。	部分属实	整改措施落实到位，污染物达标排放，减少对周边环境的影响。	1.对厂区有组织废气和无组织废气开展检测，根据检测结果做进一步处理。 2.对污水处理环节废气密闭不严问题进行全面排查并采取密闭措施。	未办结	无
17	D3AH2 024110 70026	双墩镇双凤开发区凤霞小区南门口、67 栋附近，摊贩每天经营到凌晨 3 点，噪声和油烟污	合肥市长丰县	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 8 日，经长丰县双凤经开区管委会、县城管局现场核实，凤霞小区南门口现有流动摊点约 20 个，占地约 120 平米，其中炒饭摊位 2 个，烧烤摊位 1 个，其余为烧饼、大馍等摊贩。2023 年凤霞农贸市场因施工改造，原本位于农贸市场后门的流动摊点因占用消防通道被依法取缔，2024 年 5 月起，原农贸市场后门的流动摊贩逐渐聚集至凤霞小区南门口。摊贩经营时对周边居民生活造成一定	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边居民生活的影响。	1.双凤经开区拟在凤霞路与金淮路东北角重新选址规划摊位，对原小区南门流动摊点进行疏导取缔。 2.双凤经开区管委会、县城管局加大该路段餐饮商贩的巡查监管力度，督促夜市摊点在 11 月 20 日前完成搬迁，	未办结	无

		染扰民。多次向有关部门反映无果。			影响。			减少对周边居民的影响。		
18	D3AH2 024110 70023	磨店街道当涂北路与二环路交叉口向北100米，莱茵河畔花园小区北门正对面安徽利华科技塑业有限公司，夜间生产低频噪音扰民。	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经新站区生态环境分局现场核实，安徽利华塑业科技有限公司位于新站高新区瑶海工业园区15号，已申领营业执照，年产1500万平方高分子材料环保板生产线项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。该公司产品主要为高分子材料环保板，生产废气主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物，废气经除尘系统、活性炭处理后排放。现场检查时企业未在生产。企业日常生产时间为早8点至下午5点半，偶有夜间生产。2024年10月中旬，新站区生态环境分局曾接到群众反映该公司夜间生产噪声投诉。10月16日，已委托检测公司对该公司昼、夜生产时的厂界噪声进行检测，检测结果显示符合国家排放标准。	部分属实	加强对企业日常监管，保证污染物达标排放。	1.要求该企业加强日常环境管理，降低生产噪声对周边环境的影响。 2.待公司夜间生产时再次开展厂界噪声检测，根据检测结果进一步处理。	阶段性办结	无
19	D3AH2 024110 70027	梅山街道319省道下菜市场：1.周边下水道堵塞，雨天污水溢出，污染周边环境；2.附近居	合肥市 庐江县	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经庐江县白湖镇政府现场核实，投诉人反映的菜市场为原杨柳乡农贸市场，位于白湖镇梅山社区，现场对该菜市场污水管网及梅山社区街道污水井进行排查，未发现有堵塞现象，走访附近住户询问雨天污水是否会有溢出问题，均表示没有发生。农贸市场附近有部分居民在自家门口使用泡沫箱种菜行为，有一户居民使用少量有机肥料，有轻微异味。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边居民生活的影响。	1.组织运维方对周边污水管网扩大范围排查，进一步加强常态化管护，确保不发生污水溢出问题。 2.现场对使用有机肥种菜户主进行宣传劝导，该户主已承诺今后不再使用有机肥施肥，避免异味扰民。	阶段性办结	无

		民在菜市场内部种菜，使用有机肥料，产生异味扰民。								
20	D3AH2 024110 70016	万科森林公园庐前小区紧邻南淝河和庐州公园，小区内30多户别墅区正在装修，产生扬尘和噪音扰民。	合肥市庐阳区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经庐阳区大杨镇现场核实，万科森林公园庐前小区别墅区部分业主正在装修，存在粉尘、噪声扰民情况。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边居民的影响	已约谈物业公司，督促相关业主暂停装修，要求其按照沿街门面装修标准，采取封闭施工办法降噪减尘，整改到位后方可复工。	阶段性办结	无
21	X3AH2 024110 70031	1.举报人对受理编号X3AH202410250021的信访件办理情况不满意；调查核实情况中“未发现庐江高新区范围内企业直	合肥市庐江县	涉及公共利益的生态环境问题	1.2024年11月8日，经庐江县生态环境分局、县高新区管委会现场核实，未发现庐江高新区范围内一般工业固废丢弃在生活垃圾桶或附近空地。现场调阅了合肥博大精密科技有限公司、合肥国轩科宏新能源科技有限公司、国轩新能源（庐江）有限公司等园区重点产废单位一般工业固废台账，一般工业固废种类、产生及处置数量、去向等均有记录，并与回收单位均签订了一般工业固废处置协议。经查，园区内不可回收和不可再生工业固废主要去向是由庐江海创环保科技有限公司、高邮泰达环保有限公司进行焚烧处置。	部分属实	加强对企业日常监管，督促园区内产废企业规范处置固废及各废品物资回收企业按证经营。	1.庐江县高新区管委会加强对辖区内企业固废处置的宣传培训引导企业规范处置固废。 2.持续加强对园区内相关企业和废旧物资回收单位的日常监管，从产生、收集、贮存、转运、处置等环节加强监督管理，防止造成污染环境。	阶段性办结	无

	接将工业固废丢弃在垃圾桶或附近空地的情形。6家公司与园区内企业按要求签订了回收协议，无违规现象”，举报人认为与事实不符，庐江县高新技术开发区内企业众多，但大量不可回收和不可再生工业固废去向不明；2.举报人认为2023年12月，安徽广进再生资源利用有限公司根据《合肥市一			2.安徽广进再生资源利用有限公司根据《合肥市一般工业固废收集转运利用处置工作方案》（合环特〔2023〕123号）文件，于2023年11月向庐江县生态环境分局提交了一般工业固废收集转运中心申报材料，庐江县生态环境分局向合肥市生态环境局提交了安徽广进再生资源利用有限公司申报材料及初审意见。因相关县区正在选址建设、报送数量少，2024年上半年不具备集中公布的条件。合肥市生态环境局积极指导各地申报建设，其间2次向该公司提出补充完善相关材料。截至目前，市、县生态环境部门尚未收到该公司补充提交的申报材料。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		般工业固废收集转运利用处置工作方案》(合环特〔2023〕123号)文件精神,向相关部门提交的申报材料,一直未得到答复。								
22	D3AH202411070013	投诉人对受理编号D3AH202410270052的信访件办理情况不满意:1.调查核实情况中的第一条“现场未见车辆洒落污水,但地下车库出口外墙有孔洞渗漏污水”,举报	合肥市庐阳区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日,经庐阳区大杨镇调查核实,明发广场小区7#北侧地下车库出口除孔洞渗漏污水外,晚间有市政吸粪车停放,车辆有污水滴漏情况,市政高压冲洗车在车库通道北侧草坪砖上停放。目前,物业公司已将市政吸粪车清离。	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边居民的影响。	1.已联系车主将明发小区7#楼北侧地库出口占道的吸粪车清离,对清离后的通道路面进行了清洁。 2.在地库出口设置阻拦石墩,禁止停放车辆。 3.加大该区域常态化巡查,防止问题反弹。	阶段性办结	无

		人认为不完全符合实际情况,晚上6点左右停车后就会有洒漏或滴漏的污水流入雨水管网,不完全是孔洞渗漏污水导致的;2.处理和整改情况中第一条“小区物业已将车辆清离并清洁周边环境”,举报人认为实际并未完全清离。								
23	D3AH202411070012	投诉人对受理编号D3AH202410240057的信访件办理情况不满	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月10日,经蜀山区生态环境分局现场核实,安徽顺丰速运有限公司于2023年12月份提出,在该公司东侧原有设置的隔声墙的基础上加装隔声罩,在停车装卸区进行隔声棚整体上盖、用单层大跨屋面对噪声进行隔离的整改方案,总造价预算953万。2024年3月18日,该公司向蜀山区	属实	整改措施落实到位,减少对周边居民的影响。	1.该公司已制定整改方案,正在办理消防审批手续,待审批通过即可开工建设。 2.督促整改方案尽快实施,减少噪声扰民。	未办结	无

	<p>意: 1. 投诉人对处理和整改情况中”</p> <p>该公司已制定整改方案, 拟建设一座总面积超 1 万平方米的隔音大棚; 隔音大棚项目已完成立项和地勘, 正在办理消防审批手续, 待审批通过即可开工建设</p> <p>“不满意, 顺丰集团在 2023 年 10 月份已告知居民正在筹备建设隔音大棚, 至今仍停留在办理手续阶段,</p>		<p>生态环境分局提交整改方案, 向蜀山区自然资源和规划局递交隔声罩报规申请; 2024 年 5 月 17 日, 整改方案通过蜀山经开区管委会规划建设处和生态环境处会议明确; 2024 年 6 月 14 日, 通过区自然资源和规划局业务会, 会后形成意见向社会进行了公示; 2024 年 10 月 25 日, 安徽建科院消防专家进行了实地考察, 目前正在办理消防审批手续, 待审批通过后即可开工建设。现场核查时, 安徽顺丰速运有限公司已拆除 5 条减速带, 同时安排人员合理疏导车辆通行, 减少车辆急停急启, 禁止使用高音喇叭, 现场噪声情况有所缓解。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		认为顺丰集团存在故意拖延的行为; 2.目前夜间仍有噪音扰民。								
24	X3AH2 024110 70018	安徽天成基农业科学研究院有限公司存在”未批先建“和未落实环保“三同时”制度。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>蜀山区生态环境分局对安徽天成基农业科学研究院有限责任公司进行调查, 经查:</p> <p>1.安徽天成基农业科学研究院有限责任公司位于蜀山区小庙镇原工业聚集区, 从事农药制剂复配生产。2005年通过原合肥市环境保护局《关于安徽麦兰生物化学有限公司项目环境影响报告表的批复》(环建审〔2005〕256号), 2009年通过原合肥市环境保护局环保设施验收(合环验〔2009〕98号)。</p> <p>2.2023年6月19日, 合肥市生态环境局和蜀山区生态环境分局对安徽天成基农业科学研究院有限责任公司现场执法检查, 该企业于2014年开始技改, 2015年完成新增农药搅拌釜(混合罐)10个、农药分装生产线21条、4套粉剂密闭投料室, 并对厂区原有的污水处理设备进行改造, 地埋式改为地上式, 处理工艺为农药废水经均质调节池-微电解反应器-高效气浮净水器-A/O生物反应器-MBR膜生物反应器-沉淀后排入市政污水管网, 增加3套二级活性炭废气收集处理设施, 5套布袋除尘。该公司2022年复配农药生产800吨左右, 委外加工后回公</p>	属实	对环境违法行为依法依规进行办理。	蜀山区生态环境分局将加强日常巡查监管, 发现环境违法行为, 将依法查处。	已办结	无

				<p>司进行分装的农药产品 1400 吨左右,消耗原辅材料 2100 余吨。2023 年 1-6 月份已生产 700 多吨复配农药。该公司新增生产设备配套的环保设施至今没有经环保“三同时”验收。该企业“未批先建”已过两年行政处罚追溯期限,不予行政处罚。对该企业新增生产设备配套的环保设施未经环保“三同时”验收,合肥市生态环境局于 2023 年 7 月 24 日下达《责令整改违法行为决定书》(皖合环(蜀)责改〔2023〕18 号)。该公司对该《责令整改违法行为决定书》不服,向合肥市人民政府申请行政复议,合肥市人民政府于 2023 年 10 月 26 日作出《行政复议决定书》(合复决〔2023〕814 号),决定维持合肥市生态环境局作出的《责令改正违法行为决定书》。该企业对复议结果不服,向合肥市铁路运输法院提起行政诉讼。2024 年 5 月 17 日,合肥铁路运输法院以〔2023〕皖 8601 行初 61 号驳回原告安徽天成基农业科学研究院有限责任公司的诉讼请求。合肥市生态环境局于 2023 年 10 月 11 日作出行政处罚决定书(皖合环(蜀)罚〔2023〕15 号),对该企业作出罚款贰拾伍万元整的行政处罚,对天成基公司法定代表人徐某某处罚款捌万元整。该公司对该《行政处罚决定书》不服,向合肥市人民政府申请行政复议,合肥市人民政府于 2024 年 2 月 6 日作出《行政复议决定书》(合复决〔2023〕1441 号),决定维持合肥市生态环境局作出的《行政处罚决定书》(皖合环(蜀)罚〔2023〕15 号)。该</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					企业对复议结果不服，向合肥市铁路运输法院提起行政诉讼。2024年9月20日，合肥铁路运输法院以〔2024〕皖8601行初13号行政判决书驳回原告安徽天成基农业科学研究院有限责任公司的诉讼请求。					
25	X3AH2 024110 70014	合肥市肥东县撮镇镇荣盛书香府邸小区至金辉优步大道有一大型土堆一直无人清理，附近居民种植蔬菜，施肥和焚烧秸秆时散发刺鼻性气味，影响周边群众正常生活。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题。	2024年11月8日，经肥东县撮镇镇现场核实，投诉反映的土堆系周边道路建设堆土形成，存在群众开荒种菜现象，有使用农家肥情况，现场未发现焚烧秸秆痕迹、无刺鼻性气味。	属实	整改措施落实到位，加强日常巡查，防止问题反弹。	1.撮镇镇已将该地块土堆纳入大费片区绿化提升项目，待项目实施时予以清理。 2.项目实施前，在该区域树立标识标牌，劝导群众不要在公共区域种植蔬菜。 3.加强日常监管，防止问题反弹。	未办结	无
26	X3AH2 024110 70015	安徽天成基农业科学研究院有限责任公司存在”未批先建“和未落	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	蜀山区生态环境分局对安徽天成基农业科学研究院有限责任公司进行调查，经查： 1.安徽天成基农业科学研究院有限责任公司位于蜀山区小庙镇原工业聚集区，从事农药制剂复配生产。2005年通过原合肥市环境保护局《关于安徽麦兰生物化学有限公司项目环境影响报告表的批	属实	对环境违法行为依法依规进行办理。	蜀山区生态环境分局将加强日常巡查监管，发现环境违法行为，将依法查处。	已办结	无

		<p>实环保“三同时”制度情况。</p>		<p>复》（环建审〔2005〕256号），2009年通过原合肥市环境保护局环保设施验收（合环验〔2009〕98号）。</p> <p>2.2023年6月19日，合肥市生态环境局和蜀山区生态环境分局对安徽天成基农业科学研究院有限责任公司现场执法检查，该企业于2014年开始技改，2015年完成新增农药搅拌釜（混合罐）10个、农药分装生产线21条、4套粉剂密闭投料室，并对厂区原有的污水处理设备进行改造，地埋式改为地上式，处理工艺为农药废水经均质调节池-微电解反应器-高效气浮净水器-A/O生物反应器-MBR膜生物反应器-沉淀后排入市政污水管网，增加3套二级活性炭废气收集处理设施，5套布袋除尘。该公司2022年复配农药生产800吨左右，委外加工后回公司进行分装的农药产品1400吨左右，消耗原辅材料2100余吨。2023年1-6月份已生产700多吨复配农药。该公司新增生产设备配套的环保设施至今没有经环保“三同时”验收。该企业“未批先建”已过两年行政处罚追溯期限，不予行政处罚。对该企业新增生产设备配套的环保设施未经环保“三同时”验收，合肥市生态环境局于2023年7月24日下达《责令整改违法行为决定书》（皖合环（蜀）责改〔2023〕18号）。该公司对该《责令整改违法行为决定书》不服，向合肥市人民政府申请行政复议，合肥市人民政府于2023年10月26日作出《行政复议决定书》（合复决〔2023〕814号），决定维持合</p>					
--	--	----------------------	--	---	--	--	--	--	--

				<p>肥市生态环境局作出的《责令改正违法行为决定书》。该企业对复议结果不服，向合肥市铁路运输法院提起行政诉讼。2024年5月17日，合肥铁路运输法院以〔2023〕皖8601行初61号驳回原告安徽天成基农业科学研究院有限责任公司的诉讼请求。合肥市生态环境局于2023年10月11日作出行政处罚决定书（皖合环（蜀）罚〔2023〕15号），对该企业作出罚款贰拾伍万元整的行政处罚，对天成基公司法定代表人徐某某处罚款捌万元整。该公司对该《行政处罚决定书》不服，向合肥市人民政府申请行政复议，合肥市人民政府于2024年2月6日作出《行政复议决定书》（合复决〔2023〕1441号），决定维持合肥市生态环境局作出的《行政处罚决定书》（皖合环（蜀）罚〔2023〕15号）。该企业对复议结果不服，向合肥市铁路运输法院提起行政诉讼。2024年9月20日，合肥铁路运输法院以〔2024〕皖8601行初13号行政判决书驳回原告安徽天成基农业科学研究院有限责任公司的诉讼请求。</p>					
27	X3AH2 024110 70017	合肥市蜀山经济开发区龙湖天境附近小区，所在区域遭受民航航班低空飞行产生	合肥市蜀山区	<p>众身边的生态环境问题，涉及</p> <p>1.合肥机场总体规划于2008年编制完成并对外公布，2008年12月开工建设，2013年5月30日正式启用。龙湖天境小区位于合肥机场跑道东南方向、距跑道中心约19.5公里，该小区于2019年10月开盘，晚于合肥机场正式投运时间6年。</p> <p>2.合肥机场选址前充分考虑噪声影响，在审批通过的《合肥机场迁建工程项目环境影响报告书》</p>	部分属实	按照民航局、生态环境部等四部门联合印发的《民用运输机场周围区域民用航空器噪声污染防治行动方案（2024-2027年）》，持续关注合肥机场航空运输快速发展带来的噪声问题，督促合	按照民航局、生态环境部等四部门联合印发的《民用运输机场周围区域民用航空器噪声污染防治行动方案（2024-2027年）》，持续关注合肥机场航空运输快速发展带来的噪声问题，督促合	已办结	无

		<p>的噪音扰民。</p>		<p>规划政策方面问题</p>	<p>中，噪声影响评测标准依据《机场周围飞机噪声环境影响标准》执行，龙湖天境小区地理位置不在合肥机场噪声敏感点区域。</p> <p>3.龙湖天境小区处于合肥机场一期33号跑道进离场飞行程序设定航线附近，飞越该区域较大可能造成噪声影响的航空器修正海压高度约为700~1200米，航班数量约占合肥机场年航班总量的3%。</p> <p>4.关于信访件中所反映调整航路的需求，根据《中华人民共和国飞行基本规则》，“中华人民共和国境内的飞行管制，由中国人民解放军空军统一组织实施，各有关飞行管制部门按照各自的职责分工提供空中交通管制服务”，其他单位无权擅自对航路航线进行调整，也无权指挥航空器调整飞行路线。</p>	<p>围区域民用航空器噪声污染防治行动方案（2024-2027年）》，持续关注合肥机场航空运输快速发展带来的噪声问题，督促合肥机场进一步提升噪声监测和精准溯源能力，健全完善噪声污染防治协同机制，有效控制和减少民用航</p>	<p>肥机场进一步提升噪声监测和精准溯源能力，健全完善噪声污染防治协同机制，有效控制和减少民用航空器在机场周围区域产生的噪声问题。</p>		
--	--	---------------	--	-----------------	--	---	---	--	--

							空器在机场周围区域产生的噪声问题。			
28	X3AH2 024110 70013	合肥市政务区齐云山路国际花都小区2期一楼临街商业违规开设丹盛土菜烧烤、名羊天虾、香妃烧烤、小胖龙虾烧烤店等10余家餐饮店，油烟直排入小区内，地面油污明显，夜间占道经营，社会生活噪声扰民。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经蜀山区城管局、区生态环境分局、荷叶地街道现场核实，齐云山路国际花都小区2期一楼临街商铺餐饮店9家，其中涉及产生油烟的餐饮店铺7家。7家餐饮店所处位置均符合开办条件，均已申领营业执照和食品经营许可证，安装了油烟净化设备，产生的餐饮油烟经净化后排放，无油烟直排小区现象。其中有5家餐饮店铺未及时对油烟净化设备进行清洗维护；有7家存在占道经营，顾客就餐有喧哗现象，现场发现地面存在少量油污未及时清洗。	属实	整改措施落实到位，加强驻点巡查，防止问题反弹。	1.蜀山区城管局联合荷叶地街道明确要求所有商家在经营时段必须全程开启净化设施，并已督促5家餐饮单位在一周内完成对油烟净化设备的清洗并保留清洗记录。 2.对餐饮经营户开展了宣传教育，要求餐饮单位在经营时段劝导食客文明就餐，同时在店内张贴提示牌。 3.取缔占道经营，并安排人员驻点巡查，防止问题反弹。物业公司已对地面油污进行了清洗。	阶段性办结	无
29	X3AH2 024110	合肥市庐阳区五河路滩	合肥市庐阳区	群众身边	该件为重复举报件。2024年11月8日，经合肥市城管局、庐阳区城管局、双岗街道现场核实，	部分	整改措施落实到	1.该店已另选门面作为后堂，拟本月底搬迁，现有门	未办	无

	70011	溪二村10栋1楼“水煮蛙”饭店，油烟直排，厨余污水倒入下水道，导致小区管道堵塞产生异味，影响小区居民正常生活。		的生态环境问题	“水煮蛙”饭店位于庐阳区五河路滩溪二村10栋1楼，该店已申领营业执照，已设置专用油烟管道并安装油烟净化设备。该店共涉及两处门面，相邻约20米。该店自2024年7月份入驻后，自行将两处后堂排口合并为一处，并将排风口位置变更到小区外。现场检查时，该店原有1个油水分离器正在清洗，干垃圾委托物业代管，由辉达公司清运；湿垃圾委托晶贸环保公司清运；后堂未见厨余垃圾排入下水道现象。	属实	位，减少对周边居民的影响。	面后期仅作堂食使用。已委托第三方检测公司对油烟开展检测。 2.该店已重新安装油水分离器，目前正常运行。	结	
30	X3AH202411070016	投诉人对受理编号D3AH202410260060的信访件办理整改情况不满意：举报人认为公示中“1.加强道路管养巡查，发现道路坑洼对接管养部门及时修复，加强路侧绿植	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月12日，经交警蜀山大队现场核实，西二环为连接庐阳、蜀山、高新区的重要环线和主要货运通道，因西二环快速化改造后高架桥禁止大型货车通行，南北通行大型货车沿辅道行驶，车辆行驶过程中产生噪声。目前我市按照《道路交通标志和标线》等相关规范标准，设置标志标牌。限速标志应依据交通实际进行科学设置，符合交通标志清晰、醒目、准确、完好的视认要求，保障道路交通安全、有序、畅通。根据《道路交通标志和标线第五部分限制速度》之规定，限制速度是特定路段允许车辆通行的最高速度。西二环为我市快速路，是西部片区重要的通行干道，也是我市西部片区南北向唯一的货运通道。根据《城市道路工程设计规范》之规定，快速路的设计速度为60-100km/h，即道路的限速值下限为60km/h。同时，该路段交通噪	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边居民的影响。	结合举报人提出在樊洼路与西二环辅道路口设置巡逻卡点的建议，市公安局交警支队已动态调整路面勤务部署，早晚高峰期间在樊洼路与西二环设置固定岗，安排不少于2名警力值守，同时安排不少于1组警力巡逻管控；夜晚及平峰时段安排不少于1组警力开展巡逻管控。同时属地交警大队全面加强分控中心视频巡检，及时快速处置各类交通事件。	阶段性办结	无

		补种，增强绿化隔声效果；2.加强路段巡逻，对大型车辆的交通违法行为进行查处”这些措施无法解决问题，效果较差，希望在清溪路掉头汇入西二环辅道路口处设置30km/h限速标志，并在樊注路与西二环辅道路口设置巡逻卡点，以降低行驶噪音、烟尘。			声主要为货车颠簸及发动机声响引发，非车辆超速引起。因此，该路段限速值暂不宜调整为30km/h。					
31	X3AH2 024110 70010	合肥市肥西县置地柏悦湾小区周边	合肥市肥西县	群众身边的生	2024年11月8日，经肥西县公安局、上派镇现场核实： 1.置地栢悦湾商业街现有在营业餐饮店26家，	部 分 属	整改措施落实到位，减少	1.已委托第三方检测公司对13家重油烟餐饮商户进行餐	未 办 结	无

		烧烤一条街，自2024年开始，商业街内街违规铺设燃气管道开设了庐溪花园餐厅、国台酒私房菜、地锅奇缘等多家餐饮店，距住宅区不足5米，产生餐饮油烟污染扰民。		态环境问题	<p>餐饮店所处位置均符合开办条件，均已申领营业执照及食品经营许可证，均已配套设置专用油烟管道、安装油烟净化设施，油烟经油烟净化设施处理后高空排放，26家餐饮店油烟净化设施及风机均已并联。目前已全部完成26家在线监测设施安装工作，可实时监测餐饮店油烟排放、油烟净化设施及风机运行状态。</p> <p>2.经肥西县城市管理局、县住房和城乡建设局核实，置地公司向肥西深燃天然气有限公司报装燃气，燃气方案由专业设计院进行设计，符合燃气安装规范和要求。</p> <p>3.经调阅置地栢悦湾总平面图，图中显示地锅奇缘餐饮店所在的S6-1#楼和庐溪花园餐厅所在的S5-2#楼距离住宅区最近。经现场测量，地锅奇缘、庐溪花园餐厅油烟排放口与住宅区直线距离分别为27.608m、23.671m，符合《餐饮业环境保护技术规范》（DB34/T4139-2022）。另外，国台酒私房菜实际店名为“国台酒”，该商户实际从事烟酒销售业务，未从事餐饮经营活动。</p>	实	对周边群众生活环境的影响。	<p>饮油烟排放检测，目前已全部完成检测采样，8家检测报告已出，检测结果符合标准。</p> <p>2.持续加强对商业街餐饮店巡查力度，确保油烟净化设施正常开启，油烟达标排放。</p>		
32	D3AH202411070011	中庙碧桂园碧湖翠柳苑南侧、王咀村西侧的公园（非云水湾公园）被改造为停车	合肥市巢湖市	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月8日，经巢湖市中庙街道、巢湖市园林中心、巢湖市交通运输局现场核实：1.举报的“公园”实际为安徽中庙碧桂园房地产开发有限公司于2010年建设的配套公共绿地。2023年3月，该公司因无力承担建设绿地维护管理费用，停止维护管理，巢湖市中庙街道主动担起公园维护管理责任，但未将该绿地改造为停车场；2.该绿地处于巢</p>	属实	整改措施落实到位，减少对周边居民的影响。	<p>1.巢湖市中庙街道已组织机械设备和人员对损坏草坪进行了补植。</p> <p>2.组织交警、城管加强交通疏导，劝阻车辆停放附近停车场，禁止碾压草坪。</p> <p>3.提醒通行车辆文明行驶，</p>	已办结	无

		场，破坏绿化且产生交通噪音扰民。			湖姥山岛景区核心位置，周末及节假日自驾游客人较多，因沿湖主干道只有6米宽，导致少量游客自发将车辆临时停放于草坪上。因近期城乡供水一体化工程自来水管网改造经过该绿地，造成部分草坪损坏；3.该绿地附近的道路为沿湖大道，通行车辆较多，时有车辆行进中鸣笛产生噪声。			减少交通噪声对周边环境的影响。		
33	X3AH2 024110 70009	合肥市肥西县繁华大道和创新大道交口西北角安利合成革公司，排放类似臭鸡蛋的刺鼻性气味。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经肥西经开区管委会、肥西县生态环境分局现场核实，安徽安利材料科技股份有限公司位于肥西经开区繁华大道与创新大道交口，公司已申领营业执照，聚氨酯生产项目、合成革制造项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理，产品主要为聚氨酯合成革。项目生产工艺主要为离型纸法合成聚氨酯合成革、湿法聚氨酯合成革单涂和浸渍等。检查时，企业处于生产状态，废气治理设施蓄热式催化燃烧装置运行正常，企业在线设备运行正常，VOCs排放口检测数据显示非甲烷总烃达标，仅生产车间和废气治理设备周边有轻微原辅料气味。公司在厂区门口安装主要污染因子在线监测设施及显示屏，公开大气在线监控信息，方便周边居民及时掌握企业污染物浓度变化情况，接受社会公众监督。	属实	加强企业日常监管，常态化开展环境安全隐患排查整治，提升空气质量。	1.督促该公司加强污染防治设施运行管理，定期开展设施维护、保养，确保污染物达标排放，减少异味对周边居住环境影响。 2.加强日常巡查监管，对发现的环境违法行为，将依法依规严肃处理。	阶段性办结	无
34	D3AH2 024110 70010	和昌中央悦府，住户夜间能闻到刺鼻异味，举报人认为异	合肥市肥西县、高新区	群众身边的生态环境问题	1.2024年11月8日，经高新区生态环境分局现场核查，合肥美的暖通设备有限公司位于合肥高新区创新大道88号，主要从事商业空调及空气能热水器生产，已申领营业执照，已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实排污许可登记管理。	属实	整改措施落实到位，排放达标，减少对周边	1.待合肥美的暖通设备有限公司监督性监测结果出来后做进一步处理。 2.加强对企业的环境监管，督促其切实履行主体责任，	未办结	无

		<p>味来源于距离小区西北侧 1 公里左右肥西桃花工业园区内的安徽安利材料科技股份有限公司、合肥美的暖通设备有限公司等企业。多次向有关部门反映无果。</p>		<p>题</p> <p>生产工艺主要为冲压、烘干、固化、发泡等环节，现场检查时，企业处于生产状态，废气治理设施正在运行中，废气主要由两器烘干、喷涂固化、发泡等环节产生。两器烘干产生的废气经 RTO 设施处理后排放，配套安装了有机废气自动监测系统，并与国家、省、市生态环境部门联网，监测系统显示废气排放浓度满足企业排污许可证规定的排放浓度限值。喷涂固化产生的废气经“二级喷淋+干式过滤+二级活性炭”设施处理后排放；发泡产生的废气经二级活性炭设施处理后排放。企业定期开展废气自行检测，结果显示废气达标排放。通过 VOCs 移动走航监测，企业内部及周边未发现异常高值，同时已安排第三方检测机构对企业产生废气开展监督性监测。前期接到投诉后，高新区生态环境分局均及时处理并回复。</p> <p>2.2024 年 11 月 9 日，经肥西经开区管委会、肥西县生态环境分局现场核实，投诉人反映的区域位于高新区和肥西县交界处，周边工业企业与居住区较近。2020 年至今，肥西经开区拓展区涉气项目实施只减不增政策。已在和昌中央悦府附近的桃花潭公园安装空气在线监测设备，24 小时实时监测区域内非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯浓度，并通过大屏幕公开监测数据。2023 年以来，肥西县针对该区域开展 12 次空气质量监测，均达标。该区域肥西县管辖范围内涉气企业已办理了环评审批和验收手续，按照有关规定安装了废气治理设施。因管理不</p>	<p>环境的影 响。</p>	<p>确保污染防治设施规范运行，各类污染物稳定达标排放；发现环境违法行为，将依法予以严厉处罚。</p> <p>3.定期对和昌中央悦府及周边区域开展监督性监测和 VOCs 移动走航监测，发现数据高值及时溯源排查。</p> <p>4.在和昌中央悦府附近设置环保服务站，负责处理周边异味投诉，便于加强与投诉人沟通交流，及时解决群众反映问题。</p>	
--	--	--	--	---	--------------------	---	--

					善、环保意识不强，部分企业污染防治设施未规范运行的情况仍有发生，肥西县对此类违法行为均依据法律法规给予严厉查处。园区内的安徽安利材料科技股份有限公司位于肥西经开区繁华大道与创新大道交口，从事聚氨酯合成革制造。该公司已申领营业执照，聚氨酯生产项目、合成革制造项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理，产品主要为聚氨酯合成革。项目生产工艺主要为离型纸法合成聚氨酯合成革、湿法聚氨酯合成革单涂和浸渍等。检查时企业处于生产状态，废气治理设施蓄热式催化燃烧装置运行正常，企业在线设备运行正常，VOCs排放口检测数据显示非甲烷总烃达标，仅生产车间和废气治理设备周边有轻微原辅料气味。					
35	X3AH2 024110 70005	1.江苏帝帮公司、合肥市国化环保有限公司在安徽省中石化多家加油站清洗油罐时，偷倒废油泥；2.合肥市国化环保有限公司与合肥阿里斯	合肥市经开区	涉及利益纠纷问题	<p>2024年11月8日，经开区生态环境分局现场核实：</p> <p>1.合肥国化石油环保有限公司位于经开区蓬莱路608号，主要从事油罐清洗及危废收集贮存，已履行环评、“三同时”验收手续，实行排污许可重点管理，已依法申领危险废物经营许可证（收集贮存危险物资质）。该企业与中国石化销售有限公司安徽分公司签订了《加油站油罐清洗及废旧物资处置框架协议（合肥国化）》，清洗油罐收集贮存的废矿物油（HW08）及含废矿物油的废物均交由安徽珍昊环保科技有限公司处置。2020年至2024年11月，企业共收集贮存加油站油罐清洗产</p>	部分属实	加强对企业日常环境监管，督促企业规范收集、转移、贮存危险废物。	加强废矿物油类、废乳化液等危险废物的监管，压实各企业生态环境保护主体责任，完善闭环管理流程，确保企业依法合规经营。一旦发现废矿物油非法倾倒现象，依法严肃查处。	阶段性办结	无

		提汽车配件有限公司签订危废合同5年内,仅将合同量的一半左右交给第三方处置,其余均偷倒处置。			<p>生的危险废物 21.523 吨,均办理转移联单。经调阅企业 2024 年 7 月-11 月转运中国石化销售有限公司安徽分公司危险废物的运输车辆 GPS 路线,未发现异常情况。</p> <p>2.群众反映的“合肥阿雷斯提汽车配件有限公司”,实为合肥阿雷斯提汽车配件有限公司,位于经开区青龙潭路 2295 号,主要从事汽车配件生产,已履行环评、“三同时”验收手续,实行排污许可重点管理。2022 年 3 月 24 日,合肥阿雷斯提汽车配件有限公司与合肥国化石油环保有限公司签订废矿物油及含矿物油废物(HW08)收集、贮存回收合同(续签至今)。2022 年 4 月至今,合肥阿雷斯提汽车配件有限公司共委托合肥国化石油环保有限公司收集、贮存危险废物 263.306 吨,均办理危险废物转移联单。经调阅该企业 2024 年 7 月-11 月危险废物运输车辆的 GPS 路线,未发现异常情况。经梳理排查,2020 年以来,合肥市区域范围内未发现涉合肥国化石油环保有限公司及合肥阿雷斯提汽车配件有限公司危险废物倾倒事件。</p>					
36	X3AH2 024110 70003	合肥市蜀山区小庙镇安贝尔公司和安山涂层公司排放恶臭气味,影响周边群众正	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>该问题为重复举报。2024 年 11 月 9 日,经蜀山区生态环境分局现场核实:</p> <p>1.安徽安贝尔环保科技有限公司位于蜀山区小庙工业聚集区青龙路 9 号。主要经营范围为 DMF 废液收集、贮存、处置及利用等。该公司已办理环评审批及验收手续,已申领排污许可证。安装有废气及废水治理设施。该公司属于间歇性生产,每月</p>	部分属实	加大监管力度,废气稳定达标排放,减少对周边居民影响。	1.蜀山区生态环境分局要求安徽安贝尔环保科技有限公司在停产期间对生产设备及污染防治设施开展全面检修,杜绝跑冒滴漏现象发生。待企业生产后及时开展废气检测。	未办结	无

		常生活。		<p>生产约 4-6 天,特征污染物有 VOCs、二甲基甲酰胺、臭气等。该公司 2024 年 10 月份生产时间为 10 月 12 日-17 日。目前处于停产状态,现场检查时企业周边未闻到明显恶臭气味。前期蜀山区生态环境分局接到群众反映问题后,于 2024 年 7 月 5 日委托第三方检测机构对该公司进行检测,检测结果显示其有组织废气排口非甲烷总烃排放浓度超标,蜀山区生态环境分局依法对其立案查处,于 2024 年 10 月 15 日下达了《行政处罚决定书》(皖合环(蜀)罚〔2024〕24 号)。2024 年 8 月 20 日对该公司进行复测,非甲烷总烃 65mg/m³,满足《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB 21902-2008)的排放标准要求(200mg/m³)。</p> <p>2.合肥市安山涂层织物有限公司位于蜀山区小庙镇工业聚集区小蜀山路。主要经营范围为服装面料、人造革、纺织物、涂层生产。该公司已办理环评审批及验收手续,已申领排污许可证。该企业安装有废气治理设施,同时安装废气在线监控并与生态环境部门联网,2024 年 10 月 26 日蜀山区生态环境分局委托第三方检测机构对该企业的有组织废气(挥发性有机物、二甲基甲酰胺、臭气)和无组织废气(挥发性有机物、二甲基甲酰胺、臭气)开展检测,检测结果显示达标。现场检查时,该企业正在生产,废气治理设施正常运行,企业周边未闻到明显恶臭气味。该企业间歇性夜间生产,暂未发现夜间偷排废气行为。</p>		<p>2.要求合肥市安山涂层织物有限公司对可能存在生产废气外溢的生产车间出入口加装风幕机,目前安装已完成。</p>	
--	--	------	--	---	--	---	--

37	X3AH2 024110 70002	合肥市瑶海区桃园路合浦东村21-22栋平房后巷子内，地面有大量污水，生活垃圾长期随意堆放，影响周边居民正常生活。多次向相关部门反映无果。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年11月8日，经瑶海区七里站街道现场核实，投诉所指合浦东村小区为开放式老旧小区，小区21-22栋与平房之间的小巷子内未发现地面污水及生活垃圾堆放。属地七里站街道前期已对该处生活垃圾堆放等问题进行清理，并对易倾倒垃圾的角落进行围挡封闭。自2023年9月以来，群众反映所指区域未曾有垃圾堆放等问题投诉，属地街道和社区对居民反映的环境卫生问题均第一时间进行办理和回复。	部分属实	整改措施落实到位，防止问题反弹。	瑶海区已组织对该小区枯枝树叶等全面清理，下一步将持续加强该小区保洁清扫力度，落实常态化管理机制。	已办结	无
38	D3AH2 024110 70003	1.投诉人对受理编号D3AH202410210068的信访件办理情况不满意；调查核实情况“2024年8月30日和10月24日，高刘街道分两	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经开区高刘街道核实： 1.经市、区两级生态环境部门多次核查，前期开挖所选取点位已基本具有随机性、代表性。 2.群众反映的“连环村光明村民组西侧500米新坝塘上游的新桥机场信号地东侧围墙外的27亩农田”与编号D3AH202410210068信访件反映问题为同一片区域，经核实，该区域曾因耕地找回整改需要，采用回填土方复垦，土方来源蜀山区邓店安置点项目，土方调运手续完善，《蜀山经开区邓店安置点岩土工程勘察报告》记载：调运的工程渣土主要为杂填土（耕土）。现场发现回填红壤土和少量建筑混凝土块，目前已耕种多季。	部分属实	整改措施落实到位，加强建筑垃圾监督管理。	1.清理农田中少量的建筑混凝土块。 2.持续加强耕地保护工作，严厉打击建筑垃圾偷倒行为。	阶段性办结	无

		<p>次随机选取3个和5个点位进行开挖查验，均未发现有破坏土壤环境的建筑垃圾”，投诉人认为随机选取的点位不在之前所反映的建筑垃圾填埋范围内；</p> <p>2.投诉人认为连环村光明村民组西侧500米新坝塘上游的新桥机场信号地东侧围墙外的27亩农田掩埋了碎石、红砂石等大量建筑垃圾。</p>								
39	D3AH2	高刘街道长	合肥市	群众	2024年11月9日，经开区高刘街道、区应急	部	整改措施	对偷倒的生活垃圾进行清理	未	无

	024110 70004	岗老街原宝 教寺村委会 附近，原好 再来饭店后 面，新桥 108 小学东边 1000 米左右 的几亩地下 填埋了大量 生活垃圾。	经开区	身边 的生态 环境问 题	和城市管理局、区生态环境分局现场核实，被投诉地块位于高刘街道长岗集镇拆迁区域内，分水岭路东侧，属于城镇集体建设用地（2020 年 8 月，经开区启动了该区域房屋搬迁的民生工作，征收方式为协议搬迁、自愿拆迁），属地村居已对该地块选取 9 处点位进行开挖，发现少量偷倒的生活垃圾，目前正在清理中。	分 属 实	落 实 到 位，加强 监管，防 止生活垃 圾偷倒行 为。	并集中转运处置。	办 结	
40	D3AH2 024110 70053	濉溪开发区 淮北金资塑 料制品有限 公司没有任 何环保手续 进行生产。	淮北市 濉溪县	群众 身边 的生态 环境问 题	经核，淮北金资塑料制品有限公司未履行环保手续，该公司正在拆除设备，已不具备生产能力。	属 实	对存在的 环境违法 行为查处 到位，设 备清理到 位。	对该公司进行立案调查。目前，该公司设备已全部拆除。	未 办 结	无
41	D3AH2 024110 70051	韩村镇小湖 村铁道口云 霞加油站后 一处钢构大 棚，有人在 里面粉碎煤 矸石，投诉 人认为该加 工厂未批先 建，无环评	淮北市 濉溪县	群众 身边 的生态 环境问 题	经核，该件与受理编号 D3AH202410230030、D3AH202410270029 、 D3AH202411040050 、 D3AH202411050038 反映问题基本一致。 1.云霞加油站钢构大棚属周某某个人自建，租赁给朱某使用，面积约 1000 平方米。 2.对于投诉人认为“云霞加油站院后大棚未批先建”情况，经核，该地块为镇村集体建设用地，符合村庄规划。根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条“在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的	部 分 属 实	符 合 规 划、建设 相关规定 和要求。	2024 年 11 月 12 日此大棚已被濉溪县发改委立项为韩村镇小湖村农业仓储项目，目前韩村镇政府已通过此大棚用地审批。	阶 段 性 办 结	无

		手续。			规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除”的规定，韩村镇人民政府于2024年11月6日送达限期整改通知书，责令其“七日内完成整改”，若云霞加油站院后大棚7日内未能完成整改，韩村镇政府将依法依规予以强制拆除。 3.现场未发现粉碎煤矸石情况，前期存储的煤矸石已于2024年10月28日清理完毕。该钢构大棚无需办理环评手续。					
42	X3AH2 024110 70055	举报人认为淮北市烧结砖瓦行业产能过剩、能耗巨大，超计划用煤，存在露天堆放原材料、运输车辆尾气超标排放的问题，影响空气质量。	淮北市市辖区	群众身边的生态环境问题	经核： 1.淮北市原有烧结砖瓦企业73家，近年来，淮北市加大烧结砖瓦企业转型提升力度，通过违规退出、鼓励企业主动退出、整治提升等措施，目前在产企业38家，协议（拟）退出7家，关停28家。 2.烧结砖瓦企业生产过程中均采用煤矸石作为生产原料，根据国务院《空气质量持续改善行动计划》，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核，不存在能耗巨大和超计划用煤的情况。 3.个别烧结砖瓦企业存在物料露天存放、原料库破损等问题。 4.公安交管部门对烧结砖瓦企业运转车辆进行全方位检查，发现存在尾气超标排放的报废车6辆。	部分属实	落实大气污染防治措施，加强砖瓦厂管理，降低环境影响。	1.要求烧结砖瓦企业定期检修原料库，规范物料存储，鼓励其使用新能源或排放标准更高的车辆，落实大气污染防治管控各项要求。 2.目前，个别烧结砖瓦企业露天堆存的物料已全部入库。 3.已对尾气超标排放的报废车6辆进行查处。	阶段性办结	无
43	X3AH2 024110 70050	举报人认为皖北川藏线北段工程以建设森林防	淮北市烈山区	群众身边的生态环境	经核，烈山区皖北川藏线北段工程为森林防火通道，在原有山路路形基础上进行改造提升，用于缓解烈山区东部山场森林防火压力。该工程已于2021年2月6日竣工，占用林地均依法依规履行审	不属实	无	加强监督管理，做好宣传教育，严禁超范围使用林地，杜绝非法采伐、破坏野生动植物等行为，坚决做好生态	已办结	无

		火道的名义在国家生态红线范围内毁坏生态林5000亩。		境问题	批手续，施工范围内未发现侵占生态红线现象，不存在毁坏生态林行为。			保护工作。		
44	X3AH2 024110 70036	安徽省公路桥梁工程有限公司在建设徐淮阜高速淮北K63800段时，违规使用含有重金属矿尾砂填埋百善镇戚庄后侧路基，影响周边土壤和地下水环境。	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经查，安徽省公路桥梁工程有限公司（施工单位）于2024年5月7日选取在桩号K63+300-K63+500（丁楼村戚庄）区域使用该填筑材料进行路基试验段施工，后在K63+700-K63+800使用部分该材料进行填筑路基。2024年5月30日，参建方在项目现场取样了该填筑材料以及周边水质，并由有资质的第三方检测机构对放射性、腐蚀性、重金属、pH值、悬浮物、粪大肠菌群等相关指标进行检测，检测结果均在正常范围。</p> <p>2.针对反映人反映的K63800段，市交通运输局于2024年11月11日委托有资质的第三方检测单位对该地点进行现场取样并送检，主要针对填筑材料成分、放射性、腐蚀性等指标进行检测。</p>	部分属实	根据检测结果依法依规处理。	进一步要求项目各参建单位继续严格落实“1234”工作要求、“六个百分百”等工作要求，保障施工项目周边区域生态环境安全。后续根据检测结果做进一步处理。	未办结	无
45	D3AH2 024110 70056	涡阳县德鑫源面粉厂夜间生产，噪音扰民。	亳州市 涡阳县	群众身边的生态环境问题	经核查，安徽德鑫源食品有限公司厂区南侧为居民住屋，东侧为养殖场，西侧和北侧均为农田。经监测，该公司夜间正常生产时，南侧厂界噪声为53.9分贝，东侧厂界噪声为56.8分贝，监测点位均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区夜间噪声排放标准（50dB）。	属实	正常生产时，厂界噪声达标排放。	依法处理该公司噪声超标的环境违法行为，并要求该公司对主要噪声源风机排气口消声器进行检修调校，对生产车间窗户加装隔音板。噪声排放检测达标前，夜间不得生产。	未办结	无

46	D3AH2 024110 70040	利辛县七姓庄东北侧有一家砖窑厂，无相关手续违规采砂，存在扬尘污染。	亳州市利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，反映砖窑厂为利辛县孙某某新型墙体材料有限公司，该公司位于利辛县张村镇。该公司年产 8000 万块（折标）煤矸石烧结砖生产线项目通过原利辛县环境保护局审批，完成验收，申领了排污许可证。因该公司经营效益较差，已停止经营，目前该公司厂房正在拆除中，未发现采砂设备及采砂行为，但该公司在拆除过程中存在未采取湿法作业降尘措施，产生扬尘污染。	部分属实	落实扬尘污染防治措施。	责令施工方立即洒水降尘，属地加强巡查检查，严格落实扬尘污染防治措施。	未办结	无
47	D2AH2 021050 50055	唐寨镇文庄行政村文庄村 310 国道旁嘉威塑业有限公司，排放刺激性气味扰民。	宿州市砀山县	群众身边的生态环境问题	经核实，1.嘉威塑业有限公司已于 2021 年 5 月底被取缔关停。2.投诉问题实为原嘉威塑业西 310 国道南张某武经营户，每年 5-10 月份（水果销售旺季）生产期间排放刺激性气味扰民问题，该经营户无环评手续。现场核查时，该经营户处于断水断电状态。	部分属实	1.整改措施落实到位，减少对群众生活影响。 2.加强监管，防止类似问题再次发生。	依法取缔。唐寨镇人民政府已对张某武筐厂采取断水、断电措施，责令限期自行清理原料、产品、生产设备等。截至 11 月 12 日，已做到“两断三清”，问题整改完成。	已办结	无
48	D3AH2 024110 70037	山头镇骆场村王宅西组丁某涂料厂，一处厂房在丁某家内，另一个厂房在丁某家北侧 300 米处农田内，排放刺	宿州市泗县	群众身边的生态环境问题	经现场核查，骆场村丁某现有厂房 2 处。一处钢构厂房位于其老宅地上，系丁某于 2022 年自建，面积 280 平方米，主要进行涂料生产。厂房内存放搅拌机 2 台和生产原料，该涂料作坊未办理环保审批手续，无治污设施。另一处厂房位于丁某家东 200 米，面积约 300 平方米，厂房内存放有农用机械 1 台和丁某秋季收获的黄豆，此处厂房内未发现生产涂料行为，厂房周边无废水外排，无刺激性气味。	部分属实	两断三清，予以取缔。	丁某涂料作坊属“散乱污”，采取“两断三清”措施予以取缔。截至目前，属地镇政府已对该作坊实施了停水停电，正在组织人员对涂料作坊的机械设备和生产原料进行清理。	未办结	无

		激性气味， 废水直排厂 房附近的水 沟。								
49	X3AH2 024110 70058	宿州市埇桥区符离镇横口村附近的高皇山废弃矿山生态修复项目及横口石料厂，夜间运输车辆超载运输跑冒滴漏，日常作业扬尘和噪声污染扰民严重。	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实，高皇山废弃矿山生态修复项目日常施工中存在一定的扬尘和噪声扰民现象。经核查，近期未开展夜间施工运输。	部分属实	增强环保意识，加强施工期间环境保护，加大降尘措施。尽量避免夜间施工情况。	建设单位已安排人员在施工范围内增加雾炮车数量，减少扬尘，洒水车增加洒水频率，保持日间运输道路整洁。合理规划作业时间，避免午间和夜间施工扰民。	未办结	无
50	X3AH2 024110 70042	杜楼镇所里村，雷鸣集团违规开采矿山，破坏林地农田建设储料厂，作业产生噪声扰民。	宿州市萧县	群众身边的生态环境问题	经核实： 1.安徽雷鸣矿业有限责任公司所里矿山分公司建筑石料灰岩矿于2015年取得采矿权，属于有效矿权正常开采，开采过程按照开发利用方案及矿山设计开采，符合相关政策要求，环评及环保验收手续齐全。 2.该企业储料场地块为萧县2020年第九批次城乡建设用地增减挂钩项目建新区，2021年4月15日取得批复（皖政挂〔2021〕83号），为集体建设用地。未发现信访反映的违规开采矿山、破坏林地	部分属实	污染治理设施正常运行，污染物达标排放。	督促企业落实环境保护主体责任，采取进一步降噪措施，降低噪声对周边群众的影响。同时加强沟通解释，争取群众理解和支持。	已办结	无

					<p>农田问题。</p> <p>3.经核实，雷鸣矿业一个月左右进行一次大规模爆破一次，5天左右进行一次小规模爆破；机械粉碎石料产生噪声。生产车间密闭，厂房安装隔音材料，机械配有减震设备。该企业按季度进行噪声监测。噪声虽然达标，但确实对周围居民产生一定的影响。</p>					
51	X3AH2 024110 70067	<p>举报人认为：1.宿州、淮北和亳州旋转窑炉砖厂数量较多，受场地限制，都存在露天堆放原料且违规占地问题，淋溶水污染地下水水质；2.该类厂房生产线上码放砖胚及产出成品砖的地方未进行硬化，扬尘污染严重；3.运输车</p>	<p>宿州市、淮北市、亳州市</p>	<p>群众身边的生态环境问题</p>	<p>1.宿州市核查情况：（1）目前宿州市共有旋转窑企业13家，7家正常生产（埇桥区5家、砀山县1家、泗县1家）、6家停产（埇桥区4家、砀山县1家、灵璧县1家自2021年12月停产至今准备转型）。13家旋转窑企业中有12家为工矿用地，1家为建设用地；个别旋转窑企业存在露天堆放原料问题，淋溶水污染地下水水质问题正在调查中。（2）旋转窑砖胚直接进入窑道燃烧，无露天堆放现象，大部分企业堆放成品砖场地已硬化，个别企业存在成品砖堆放场地未进行硬化现象。（3）旋转窑企业无自备运输车辆，未发现违规装载、无牌黑车营运、超限运输、脱落扬撒等违法行为。</p> <p>2.淮北市核查情况：（1）淮北市有5家旋转窑炉烧结砖瓦企业，分别为濉溪县金冠建材有限公司、濉溪县隆祥新型环保建材科技有限公司、濉溪县朋援新型墙材有限责任公司、濉溪县韩村周维兵新型墙材厂和淮北市茂鑫新型环保建材有限公司，其中1家已退出，正在拆除；4家已自行停产。现场未发现露天堆放原料、违规占地及淋溶水污染地下水水质情况。（2）现场检查时，旋转窑窑砖厂生产线码</p>	<p>部分属实</p>	<p>落实大气污染防治措施，达标排放。加大运输车辆监管力度，落实大气污染防治各项要求。</p>	<p>要求企业规范堆存成品砖，定期洒水降尘。强化运输车辆管理，运输车辆必须合法合规，手续齐全。</p> <p>目前，已对存在问题的宿州市玉石新型建材有限公司、利辛县德秀建筑材料、亳州市炬兴墙体材料责令整改，将露天堆放的煤矸石转运进入至原料库。</p>	<p>阶段性办结</p>	<p>无</p>

		辆均为排放不达标无牌照黑车，污染严重。			<p>放砖坯，地面铺有防火沙，因工艺原因，旋转窑炉地面无法硬化，硬化会导致地面因烧砖高温开裂损坏；有成品砖堆放在未硬化地面的情况，在转运过程中存在扬尘现象。（3）以上五家企业现场核查未发现使用排放不达标的无牌照黑车运输情况。</p> <p>3.亳州市核查情况：（1）亳州市现有旋转窑烧结砖企业12家（谯城区3家、蒙城县4家、利辛县4家、涡阳县1家），目前正常生产4家（谯城区1家、涡阳县1家、利辛县2家），其余8家停产。检查发现利辛县德秀建筑材料、亳州市炬兴墙体材料两家旋转窑烧结砖企业存在部分煤矸石临时堆放在厂区硬化地面、未及时入库问题，其他县区旋转窑烧结砖企业煤矸石均储存在密封物料棚内，不存在违规占地、淋溶水污染问题。（2）旋转窑炉生产工艺主要是对环形轨道内码放的砖胚进行环式烘烤后原位产出成品砖，烘烤时窑内温度较高，需垫放粉状隔热材料，保障生产安全，如进行地面硬化易发生炸裂造成安全事故。且《烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求》（GB/T 42264-2022）也未要求对焙烧窑室通道地面进行硬化。但4家正常生产的旋转窑烧结砖企业装卸成品砖时存在将环形轨道内的隔热垫料和砖粉带出轨道外硬化地面的现象，造成扬尘污染。（3）现场检查时，未发现无牌无照车辆进出厂区。</p>					
52	X3AH2024110	蚌埠江砭混凝土搅拌有	蚌埠市固镇县	群众身边	<p>经查，反映的为蚌埠江砭混凝土搅拌有限公司，主要从事商品混凝土生产，法定代表人为许某春。</p>	部分	漫溢至厕所北侧空	1.要求该公司对漫溢至厕所北侧空地的污染物进行清	未办	无

	70064	限公司，生产过程中搅拌工序未配套建设污染防治设施，粉尘未经收集直接排放，扬尘污染严重；厂区雨污分流不到位，混凝土泥浆废水排入农田，造成污染。		的生态环境问题	<p>1.关于“生产过程中搅拌工序未配套建设污染防治设施，粉尘未经收集直接排放，扬尘污染严重”问题。该公司生产原料黄沙、石子通过皮带输送带输送到搅拌机内，粉料、水泥等原料由螺旋输送机输送至搅拌机内，添加水后对物料进行强制配料，搅拌工序全部封闭式作业。水泥和粉煤灰筒库顶部配套安装有仓顶布袋除尘器，水泥和粉煤灰筒库进料产生的粉尘通过除尘器处理后有效收集。该公司搅拌机及水泥和粉煤灰筒库外部建设有密闭大棚，搅拌工序全部在密闭大棚内进行。该问题不属实。</p> <p>2.关于“厂区雨污分流不到位，混凝土泥浆废水排入农田，造成污染”问题。该公司废水主要为混凝土运输车的冲洗废水、地面冲洗废水和生活污水。该公司建有两级沉淀池，冲洗废水进入沉淀池经两级沉淀后循环使用不外排，生活污水进入化粪池。2024年11月8日，固镇县生态环境分局现场核查发现，该公司未建设雨水管网，厂区内部分积尘泥浆经雨水冲刷与生活污水合流后通过生活区的污水管网排至西北角厕所化粪池内，化粪池破损导致部分废水漫溢至北侧空地，存在雨污分流不到位的情况，现场核查时未发现有混凝土泥浆排入农田。</p>	属实	地的污染物清理干净，并建设化粪池；建设雨水管网，做到雨污分流，配套建设雨水收集池。	理，并建设化粪池，对污水进行有效收集、处理，确保污水不外排。 2.在厂区建设雨水管网，做到雨污分流，配套建设雨水收集池。 3.要求该公司加强管理，确保各项污染防治设施正常运行，污染物达标排放。	结	
53	X3AH202411070056	淮上区梅桥乡裔湾村高远物流北院墙北侧300米处正大钢	蚌埠市淮上区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，反映的老虎机厂位于淮上区梅桥镇淮丰村（俗称小渔村），经营者周某生，该厂未取得工商营业执照和环保审批手续。2024年11月8日，现场核查时该厂未生产，场地上有老虎机等作业设备，现场积尘严重，无污染防治设施，堆放物料未</p>	属实	老虎机厂作业设备进行分离拆除、转运，对场	已对现场采取防尘措施，进行全面洒水，对场地内的物料进行全覆盖；同时实施“两断三清”措施，对该厂进行断水断电，督促企业对作业	未办结	无

		构向北，有个老虎机厂，晚上生产噪音和扬尘污染扰民。		题	覆盖。		地内物料清运干净。	设备进行分离拆除、转运，对场地内物料进行清运。截至2024年11月11日，该老虎机厂作业设备已拆除、转运完毕，已累计清运现场堆放物料近1900吨，剩余物料已全部采取覆盖措施，正在积极清理中。		
54	X3AH2 024110 70038	1.蚌埠市怀远县新河路北段，路面积尘较厚，车辆经过时扬尘污染严重；2.蚌埠市怀远县禹风路与龟山路交叉口向北约10米路西侧，公共厕所环境较差，产生异味扰民；3.蚌埠市怀远县乳泉大道与卞和路交	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	<p>1.关于“蚌埠市怀远县新河路北段，路面积尘较厚，车辆经过时扬尘污染严重”问题。经查，该路段虽按时进行保洁，但作业标准不高，路边有少量积尘及垃圾。</p> <p>2.关于“蚌埠市怀远县禹风路与龟山路交叉口向北约10米路西侧，公共厕所环境较差，产生异味扰民”问题。经查，该公厕为新建小区配套公共设施，因未达到开放条件暂未向公众开放，但在公厕周边有随地大小便情况。</p> <p>3.关于“蚌埠市怀远县乳泉大道与卞和路交叉口西南角禹都府小区，门前长时间积存垃圾，影响周边环境”问题。经查，该位置位于禹都府门前西侧规划建筑垃圾临时堆放点，因物业更替导致日常清理不及时。</p> <p>4.关于“蚌埠市怀远县健康路毅德实验学校西侧大门口，无名路有大片垃圾”问题。经查，该地无大片积存垃圾，有少量零星垃圾。</p>	部分属实	全面清理整治干净，加强日常保洁。	怀远县城市管理局已安排环卫车辆对怀远县新河路北段进行高标准洒水清洗作业；组织环卫人员对禹风路与龟山路路口公厕及周边进行了全面清理，同时加强对未开放公厕管理，做好日常保洁工作；已责令禹都府小区物业管理人员提高日常转运频次，对积存建筑垃圾及时清理；组织环卫人员对毅德实验学校西侧大门口垃圾进行了清理，并加强日常保洁。	已办结	无

		叉口西南角禹都府小区，门前长时间积存垃圾，影响周边环境；4.蚌埠市怀远县健康路毅德实验学校西侧大门口，无名路有大片垃圾。								
55	D3AH2 024110 70028	唐集镇李圩村北部1公里处顺德再生资源有限公司，白天生产砂石、晚上水泥搅拌，无相关审批手续，防尘设施未正常运行，生产时扬尘污染严重，	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	1.关于“唐集镇李圩村北部1公里处顺德再生资源有限公司，白天生产砂石、晚上水泥搅拌，无相关审批手续”问题。经查，反映的企业为怀远县舜德再生资源有限公司，该公司年产4万吨再生石子、12万吨机制砂及3万吨水稳材料项目环评于2021年11月9日经蚌埠市怀远县生态环境分局批复（怀环许〔2021〕61号），2022年7月完成自主验收；年产4万吨再生石子、12万吨机制砂及6万吨水稳材料扩建项目环评于2023年2月23日经蚌埠市怀远县生态环境分局批复（怀环许〔2023〕11号），2023年9月完成自主验收；2022年7月首次申请排污许可证，有效期为2024年6月6日至2029年6月5日。2024年11月4日、11月9日现场核	部分属实	督促企业按照环评要求，重新选址建设沉淀池，并将现有沉淀池沉渣妥善处理，对企业违法占用耕地问题立案查处，	1.督促企业加强环保设备日常维护，加快对损坏的水喷淋设施维修进度，新建设投入使用的物料库安装水喷淋设施，定期采取洒水抑尘措施，未完成整改前不得生产。2.督促企业按照环评要求，重新选址建设沉淀池，并将现有沉淀池沉渣妥善处理，对企业违法占用耕地问题立案查处。	未办结	无

		<p>废水排放到门前集体耕地私挖的大塘内；搅拌车夜间运行，产生噪音扰民。企业将水泥倾倒在厂区北侧的大塘里，用泥土覆盖。</p>		<p>查时，该企业一直处于停产整改阶段。</p> <p>2.关于“防尘设施未正常运行，生产时扬尘污染严重”问题。经查，再生石子生产线、机制砂生产线、水稳材料生产线均设置集气罩，收集废气经布袋除尘器处理后由3根15米高排气筒排放；水泥仓呼吸粉尘经封闭管道收集后引入布袋除尘器处理，通过1根15米高排气筒排放，再生石子生产车间及物料库安装有水喷淋设施。2024年11月1日，现场核查时发现厂区门口车辆进出喷淋装置损坏无法正常工作，2024年10月份新建成投入使用的物料库未建设水喷淋设施，已要求企业对损坏的水喷淋设施进行维修，新建设投入使用的物料库安装水喷淋设施，未完成整改不得投入生产。2024年11月9日现场核查时，该公司处于停产状态，正在维修安装喷淋设施，有组织废气收集处理设施经检查可正常运行。厂区南侧地面积尘已清理，并定期开展洒水抑尘。</p> <p>3.关于“废水排放到门前集体耕地私挖的大塘内”问题。经查，大塘实际为企业建设的沉淀池，土地使用性质为耕地，用于处理洗砂废水、车辆冲洗废水，日常维护较差，存在沉渣未清理问题；厂房内仅办公区域产生生活污水，且通过化粪池进行处理，现场未发现生活污水排入现象。</p> <p>4.关于“搅拌车夜间运行，产生噪声扰民”问题。经查，企业夜间存在生产作业情况，运输车辆运输过程中有噪声产生。</p>	<p>未完成整改前不得生产。</p>		
--	--	---	--	---	--------------------	--	--

					5.关于“企业将水泥倾倒在厂区北侧的大塘里，用泥土覆盖”问题。2024年7月24日，原李圩窑厂北鱼塘（面积14亩），北到塘边，西到渠边，南至谢洋厂边转租给该企业用于后续项目扩建，目前正在进行填塘工作，尚未进行硬化，水泥为水稳材料生产线原料，购买后贮存于水泥筒仓中，不存在倾倒后泥土覆盖情况。					
56	D3AH202411070021	唐集镇唐集村杨桥小学斜对面怀远县正玉米厂，该厂加工大米时，产生扬尘和噪音污染。	蚌埠市怀远县	群众身边的生态环境问题	经查，反映的正玉米厂名为怀远县正玉米业有限公司，法人代表常某。2024年秋收后，该公司糯稻烘干线开始生产，糯米生产线至今未生产，现场核查时，污染防治设施正在运行。2024年11月2日，怀远县生态环境监测站对该公司厂界颗粒物和噪声进行检测，检测结果均未超标。之前核查发现的问题也已整改完成。	部分属实	确保治污设施正常运行，废气处理后达标排放，做好生产设施维护，减少频发、偶发噪声影响。	督促企业加强环境管理，确保治污设施正常运行，废气处理后达标排放，同时做好生产设施维护，减少频发、偶发噪声影响。	已办结	无
57	X3AH202411070022	蚌埠市蚌山区海亮天御小区B区7号楼一楼住户，违规侵占公共绿地，毁绿种菜，影响小	蚌埠市蚌山区	群众身边的生态环境问题	经查，海亮天御小区B区7号楼1楼东户在1楼南侧占用部分公共绿地种植南瓜，B区7号楼北侧也发现1处南瓜藤。2024年4月中旬有居民拨打市长热线反映海亮天御B区7号楼1楼毁绿种菜，湖滨社区工作人员和物业人员上门查看未发现种菜现象，并向1楼住户宣传告知不能毁坏公共绿地种植蔬菜；9月中旬，居民通过信访再次反映毁绿种菜问题，9月18日湖滨社区工作人员查看现场后发	部分属实	避免该区域内毁绿种菜问题，对破坏的绿地进行补植。	1.立即清除B区7号楼南侧和北侧公共绿地的南瓜藤。 2.要求物业公司加强巡查，防止小区内类似现象再次发生，如发现将立行立改。 3.物业公司对公共绿地进行补植工作。截至2024年11月11日，海亮天御B区7	已办结	无

		区环境。多次向相关部门反映无果。			现存在毁绿种菜现象，9月25日蚌山区城市管理局工作人员对公共绿地上搭建的网架进行拆除，并按照诉求人要求修剪单元门口灌木高度。由于1楼东住户在此期间于外地治病，经电话沟通，在其同意下，执法中队工作人员现场拆除花园内部分栅栏并拔除红薯秧。			号楼1楼南北侧公共绿地所种作物已清除，毁坏的绿地已完成补植工作。		
58	D3AH2 024110 70007	包集镇G206国道和G3京台高速清沟河大桥两侧的清沟河水质发臭发黑，产生异味扰民；在G206国道清沟河大桥西侧有一闸门，闸门东侧10米左右的污水排口每天排出浑浊污水污染周边环境。	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	经查，清沟河大桥两侧的河段未发现水体明显发黑发臭有异味的问题，水体感官较好。2024年8月21日，怀远县生态环境分局委托第三方对清沟河进行检测，包集段污水站断面氨氮：1.26mg/L，透明度：40cm，溶解氧：7.04mg/L。镇东村断面氨氮：0.909mg/L，透明度：41cm，溶解氧：3.71mg/L。包集村断面氨氮：0.278mg/L，透明度：38cm，溶解氧：4.22mg/L。2024年11月8日，怀远县环境监测站对该处水体两处断面进行检测，清沟河包集段老206国道桥东侧断面氨氮：0.193mg/L，透明度：35cm，溶解氧：7.1mg/L，清沟河包集段老206国道桥西侧断面：氨氮：0.184mg/L，透明度：38cm，溶解氧：7.9mg/L。结合两次检测报告综合判断，清沟河包集段水体不属于农村黑臭水体（氨氮大于15mg/L，透明度小于25cm，溶解氧小于2.0mg/L）。G206国道清沟河大桥西侧有一闸门，为清沟河宋庄闸，为防汛抗旱节制闸，周边存在水草和零星漂浮垃圾未及时打捞；闸门东侧10米左右岸堤路基下存在一雨水排口，排口泥土堆积呈半掩埋状态，现场核查未发现存在流动水迹象。	部分属实	对清沟河两侧的水草和零星漂浮垃圾进行了清理和打捞，同时严格按照镇村网格化环境监管包保责任体系落实网格化日常监管，防止问题反弹。	包集镇政府已组织人员对清沟河两侧的水草和零星漂浮垃圾进行了清理和打捞，同时严格按照镇村网格化环境监管包保责任体系落实网格化日常监管，防止问题反弹。	已办结	无

59	D3AH2 024110 70039	杨桥镇七里行政村东竹园自然村王某友家人将混凝土废料、生活垃圾填埋在房屋门前的坑塘中，表面已硬化。	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	<p>群众举报的“坑塘”为杨桥镇七里行政村东竹园自然村村内干沟，长约61米、宽约4米。该沟东西走向，南侧和北侧各有三户居民住宅。2024年，该沟北侧最东户居民王某某为拓宽出行道路，使用混凝土废料向干沟内填平拓宽，拓宽面积约4平方米（长4米、宽1米），经走访了解，该沟内未填埋生活垃圾。</p>	部分属实	混凝土废料等处置符合要求。	对该沟内填平拓宽区域进行清挖，针对开挖情况规范处置。	未办结	无
60	X3AH2 024110 70059	临泉同城鸿福皮革厂，将废皮渣和废水，倒在污水处理厂西边水塘里，后在原水塘上方修建厂房。	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，信访反映的临泉县鸿福制革有限公司位于临泉县鲖城镇皮革产业园。该公司厂区西北侧原存在一处水塘，面积5182平方米，属国有土地。2021年4月30日，该公司通过招拍挂取得该宗地块使用权；2021年6月，该公司年产60万标张成品革扩建项目备案；2021年8月18日取得该地块《建设用地规划许可证》，开始施工扩建新车间（占地约3328平方米）。施工前委托第三方机构对该地块开展了岩土工程勘探，结论为该地块“除沟塘部分外，该场地地基土层序稳定，土层厚度较均匀，地基土是较均匀的”、“拟建场地范围特殊性岩土主要为填土及软土”；施工时，该公司购买临泉县商品房建设项目地基土约2.5万立方米将该地块水塘填平。</p> <p>2024年10月31日，临泉县经开区管委会委托有资质的第三方机构对水塘填平区域制定勘测方</p>	部分属实	符合土壤和地下水控制指标要求，加强日常监管，防止问题反弹。	临泉县委托第三方检测机构对群众举报的该公司厂区西北角及周边开展地下水和土壤检测，并根据检测结果，做好问题整改工作。	未办结	无

					案，科学布点，对填平后已建设厂房区域采取钻探方式、其他区域采取开挖方式，开展地下水和土壤取样检测。2024年11月1日，临泉县成立工业园区生态环境问题整改工作专班，派员驻点帮扶指导问题整改工作，加快推进问题整改进度。					
61	X3AH2 024110 70053	临泉县十字河河水异味难闻；县城区域雨污管道混接，污水直排河流，污染泉河、流鞍河。	阜阳市 临泉县	涉及公共利益的生态环境问题	<p>1.举报人反映的“十字河”位于临泉县老城区，全长4450米，最终汇入泉河。2019年以来，临泉县针对老城区十字河异味问题，采取沿河排水口截污、河道清淤等措施，消除十字河水体黑臭现象。为持续巩固十字河治理质效，由临泉水安建设投资有限公司负责日常养护。经调阅十字河2024年以来每月水体取样检测报告，未出现水体黑臭现象。</p> <p>2.近年来，临泉县为解决县城老城区雨污管网混接问题，实施了部分雨污分流改造工程，目前仍在推进。十字河流域是雨污合流区域，沿岸虽然进行了截污，但在极端降水时刻或连续降水时期，还存在生活污水溢流入河现象，汇入下游泉河，短时间内影响泉河部分水体水质。流鞍河支流桃园河是十字河上游来水方向，不存在十字河污水进入流鞍河污染水体水质现象。2024年11月8至10日，临泉县组织人员对十字河全线开展排查，未发现有污水直排入河现象，泉河、流鞍河水质检测均值满足地表水断面考核标准。</p>	部分属实	消除水体黑臭。	<p>1.加强十字河日常养护，建立长效机制，定期巡查，极端天气，采取应急措施，减少管网内污水存量，有效管控污水溢流入河；加强十字河沿线雨污管网清淤检查和修复工作。</p> <p>2.十字河河道治理已完成，加强河道沿岸的排水口巡查排查，如发现旱天污水入河现象，及时溯源整治。</p> <p>3.加强日常执法，对沿线餐饮企业、住宅小区等排水户排水行为开展执法，对违法排水行为进行依法查处。</p>	阶段性办结	无
62	X3AH2 024110 70062	颍上县仁和村在中央生态环保督察	阜阳市 颍上县	涉及公共利益	经核查，颍上县仁和村是传统的红薯种植区，每到红薯收获季节（10至12月），部分农户在家中使用简易加工设备从事粉丝生产活动，未履行相	部分属	推动粉丝加工行业绿色健康	1.持续做好对违法违规粉丝加工户（作坊）的宣传和监管工作。	未办结	无

		期间以环境问题为由禁止农户生产粉丝，粉丝加工园建设至今未投入使用。		的生态环境问题	关手续，无污染治理设施，生产废水直排，导致周边部分沟渠水质恶化。为改变这种状况，颍上县委、县政府加大综合治理力度，从2016年开始，每年组织开展粉丝加工污染集中整治行动，通过入村入户发放明白纸、召开村民集中动员会、派驻专项综合执法检查组等行政措施，整治粉丝加工户（作坊）违法生产污染环境行为；2023年8月20日，在西三十铺镇仁和村开工建设粉丝生产集中加工区，规范生产流程，保障食品生产安全，促进粉丝加工行业绿色提升。目前，粉丝生产集中加工区已完成配套水、电、污染治理设施、仓库、冷库等基础设施建设，建成的6条生产线已与当地6位粉丝小作坊代表签订意向协议，带动35家商户入驻加工区，现已入驻商户正在进行生产设备安装调试工作，2024年11月底前2条生产线、共计14家可投入试生产。	实	发展，消除环境污染隐患。	2.加快粉丝生产集中加工区生产设备调试工作，做到按时或提前投入运营，做好对粉丝加工户（作坊）入园引导和服务工作，确保粉丝集中加工区合法合规运营。		
63	D3AH202411070017	耿棚镇潘庄加油站向西100米路北有一家无名搅拌站，露天生产，产生扬尘和噪音污染扰民。	阜阳市颍上县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映的无名搅拌站实为道路建设配套设置的临时料场，位于耿棚镇潘庄社区颍红公路北侧康庄组，建有简易水稳生产线2条、地磅1个，于2024年3月22日建成投用，使用工期150天。经现场核查，该场地未配套建设封闭的物料大仓、地面未硬化、无硬质围挡，场内堆存黄沙、石子等物料未进行全覆盖，地面积尘较大，对周边造成环境污染。	属实	生产设备、物料清理到位，消除环境影响。	目前工程已结束，建设单位正在清理料场生产设备及物料。	未办结	无
64	X3AH2024110	阜阳市颍上县安徽颍上	阜阳市颍上县	涉及利益	经调查，安徽颍上牧原农牧有限公司四场位于颍上县江店孜镇关路陈村，现存栏生猪约20000头，	部分	加大对该公司生产	加大对安徽颍上牧原农牧有限公司四场日常巡查力度，	阶段	无

	70032	牧原农牧有限公司颍上四场生猪养殖场，因排污水管破裂，导致污水流入并污染周边 357 亩鱼塘。		纠纷问题	养殖粪污经配套建设的“固液分离+厌氧发酵”工艺处理设施处理后，进入沼液储存池内暂存，通过粪污还田管道用于周边农田综合利用。现场检查发现，安徽颍上牧原农牧有限公司四场近期无管网破裂情况，沼液经黑膜池发酵后通过管道还田利用。经了解，信访反映的 357 亩鱼塘为村民李某承包的位于安徽颍上牧原农牧有限公司四场北侧约 20 米处的田地，从事稻虾共养，因承包合同到期，该地块已归还群众种植小麦。目前双方因 2022 年 11 月颍上牧原四场管网破裂，出现李某养殖鱼虾死亡存在纠纷，该民事纠纷问题正在调处中。	属实	期间日常监督管理力度，消除环境污染隐患。	督促企业严格按照环评批复要求落实污染防治措施，做到粪污规范还田利用。	性 办 结	
65	X3AH2 024110 70012	阜阳市太和县阜阳首太园区安全防护区内，有人违规在白云塑业公司周边种植小麦、界首开发区管委会周边种植中药材，举报人认为应予以清退。	阜阳市太和县、界首市	群众身边的生态环境问题	经核查，太和县白云塑业有限公司位于阜阳首太新能源产业园柳河路北侧、文明大道西侧，四周生态防护距离内约 33 亩地，有群众在园区租用防护林工程用地种植小麦和油菜。信访反映的界首开发区管委会周边实为界首市田营科技园管委会原办公区东侧，土地约有 100 余亩，其中，种植药材 80 余亩、萝卜 20 余亩。	属实	加强日常管理，安全防护范围内严禁种植无关农作物。	1.动员群众自行清理园区安全防护区内的中药材、蔬菜、小麦等农作物。 2.常态化开展排查，严禁园区安全防护区内种植农作物行为。	未 办 结	无
66	D3AH2 024110	夏集镇王相村采煤塌陷	淮南市毛集实	涉及公共	经核实，投诉地点位于夏集镇王相村北侧采煤沉陷区。	属实	建立常态化监管机	1.王相村采煤沉陷区倾倒的垃圾已全部清理并合理处	阶 段	无

	70041	区被填埋大量垃圾。	验区	利益的生态环境问题	<p>2023年8月21日，毛集实验区曾接到群众反映“有人往王相村采煤沉陷区用建筑垃圾和生活垃圾回填鱼塘”问题，毛集实验区环保局、夏集镇人民政府联合到现场核查。经调查发现，该采煤塌陷区一处鱼塘填埋有大量垃圾，为夏集镇陈集村村民陈某从合肥运来的建筑垃圾及装潢垃圾，倾倒约15000吨。2023年9月15日，淮南市公安局毛集分局对该倾倒固体废弃物事件进行立案侦查，并将嫌疑人陈某等四人抓捕归案。</p> <p>2024年5月份，安徽省生态环境科学研究院司法鉴定中心对该处固体废弃物进行了鉴定，根据出具的鉴定结果，该处填埋的大量垃圾为一般固体废物，内含部分有害物质。</p> <p>2024年8月份，夏集镇人民政府委托安徽安可建设工程有限公司对倾倒处进行生态修复及治理。</p>		制，加强日常巡查，发现环境违法行为依法查处。	置，涉及鱼塘已完成生态修复治理。 2.目前该污染案件正在积极办理中。	性 办 结	
67	X3AH2 024110 70054	举报人认为淮南市烧结砖瓦行业产能过剩、能耗巨大，超计划用煤，存在露天堆放原材料、运输车辆尾气超标排放的问题，影	淮南市	涉及公共利益的生态环境问题	<p>经核实，截至2023年底淮南市共有烧结砖瓦生产企业57家，合计年生产能力50亿块，其中7家企业处于停产状态。2023年全市煤矸石产生总量为1840.27万吨，烧结砖瓦企业综合利用煤矸石700余万吨，烧结砖瓦行业煤矸石综合利用率为38%。目前，相关政府部门暂未对烧结砖瓦行业的产能问题提出明确要求。</p> <p>2023年，淮南市用能总量为1052万吨，2023年全年烧结砖瓦行业（含规下企业）用能总量约为4万吨，占全市用能总量的0.38%，能耗占比低。根据《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕</p>	部分属实	加大对全市砖瓦企业的日常监管力度，发现环境违法问题将依法处理。	<p>1.淮南市生态环境局将进一步加大全市烧结砖瓦生产企业的排查和监督工作，不断提高环保管理水平，确保企业环保设施正常运行，污染物达标排放，严防环境违法行为的发生。</p> <p>2.淮南市生态环境局联合公安部门开展路检路查，对尾气排放超标的车辆依法立案查处。</p>	已 办 结	无

		响空气质量。			<p>24号)要求,煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核,烧结砖瓦行业原材料为煤矸石,因此该行业不存在大量用煤情况。2023年全年烧结砖瓦行业(含规下企业)用煤总量约为110吨,占全市规上工业煤炭消费总量比重为0.00027%。2023年淮南市发改委对6家规模以上的烧结砖瓦企业下达了较2020年煤炭消费量(约4500吨)下降3.1%的减煤目标安排,6家企业实际下降率为98.9%,未超出减煤目标安排,不存在超计划用煤问题。</p> <p>经核查,淮南市烧结砖瓦生产企业均办理了环境影响评价和排污许可手续,建设有烟气脱硫、除尘设施,安装有烟气自动监测系统,监测数据与生态环境部门联网。近年来淮南市砖瓦行业整体环保管理水平逐步提高,但少部分企业管理不够精细,存在原料露天堆放的情况,针对该问题,淮南市生态环境局均依法查处,并督促整改。2024年以来,全市共对砖瓦窑涉气案件共查处26件,处罚75.83万元。烧结砖瓦生产企业的运输车辆均为社会货运车辆,车辆为国五及以上阶段运输车辆,进入砖瓦窑企业运输的社会车辆均有车辆年审合格证。</p>					
68	X3AH2 024110 70049	淮南市三和镇香樟苑三期的主排污管道不通,污水检查井常年高位,	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>1.高新区管委会组织人员对出户排污管排查发现,该小区污水检查井水位较高,部分楼栋确实存在出户排污管道堵塞及不通的问题。</p> <p>2.高新区管委会组织人员对该小区楼栋地下室进行认真排查核实,该小区24号楼地下室污水管网破损,部分污水流入地下室,出现异味扰民现象;</p>	属实	对该小区排污管网进行排查修缮,解决污水管道堵塞破	<p>1.高新区管委会督促该小区物业公司对24号楼地下室破损管网进行修缮,并对小区地下室污水管网开展全面排查,发现问题及时处理。</p> <p>2.高新区管委会已委托专业</p>	未办结	无

		<p>出户排污管经常堵塞；22栋等其他楼栋地下室常年存放污水，臭气扰民。曾多次向有关部门举报无果。</p>			<p>其余楼栋均未发现有生活污水流入地下室的现象。</p>		<p>损问题。</p>	<p>技术单位对小区内部雨污水管网进行全面排查检测，查找出堵点后立即进行整改。</p>		
69	X3AH202411070047	<p>1.淮南市谢家集区唐山镇唐家山上原骨粉厂内有一家泡沫加工厂，无环保手续无污染防治设施违规生产，泡沫乱飞，影响周边群众生活；2.唐山镇政府后方一家具厂无相关环保设备设施，污染</p>	淮南市谢家集区	群众身边的生态环境问题	<p>1.谢家集区消防大队后侧300米处唐山镇骨粉厂内有一泡沫加工厂，厂内有一套泡沫破碎、热熔生产设施，未办理营业执照，属于“散乱污”企业。</p> <p>2.唐山镇政府后方家具厂实为家具仓储场所，现场调查未发现有生产加工设备，未发现存在污染物排放的情况。</p> <p>3.唐山镇矿机厂二分厂院内的家具厂为谢家集区周氏帮宁家具店的仓库，该仓库内发现有小型电锯和封边机，主要用于破损家具的维修，维修过程中存在污染物未经处理直排外环境的现象，属于“散乱污”企业。</p> <p>4.唐山镇文山学院后方一家具油漆厂名为谢家集区华月方圆家具厂（个体经营户），主要从事小桌子生产，现场有打磨和喷漆工序，均未安装废气处理设施，属于“散乱污”企业。</p>	部分属实	<p>加大对该区域的巡查力度，发现“散乱污”企业依法取缔。</p>	<p>1.唐山镇人民政府已按照“两断三清”标准对泡沫加工厂和谢家集区华月方圆家具厂依法取缔关闭。</p> <p>2.唐山镇人民政府督促谢家集区周氏帮宁家具店立即拆除维修设备，不得在仓库内从事维修工作。</p>	未办结	无

		物未经处理直排外环境;3.唐山镇原矿机厂二分厂院内有一家具厂,无相关环保设备设施,污染物未经处理直排外环境;4.唐山镇文山学院后方一家具油漆厂,无相关环保设备设施,油漆味逸散严重扰民。								
70	X3AH2 024110 70040	淮南市大通区孔店乡毛郢村毛山口保护区内有一处混凝土搅拌站,违规搭设生产线,泥浆堵	淮南市大通区	涉及公共利益的生态环境问题	经调查核实,群众反映的搅拌站应为淮南市润锦新型建材有限公司(前身为淮南市恒运混凝土有限公司),位于淮南市大通区孔店乡毛郢村。2011年3月21日,原淮南市恒运混凝土有限公司产30万立方米预拌混凝土搅拌站项目环境影响报告表通过原淮南市环境保护局批复(淮环表批〔2011〕32号),2011年12月31日通过建设项目环境保护设施竣工验收(淮环验〔2011〕26号),2020年3月	部分属实	督促落实水质改善工作,发现的环境违法行为依法立案调查。	1.大通区生态环境保护综合行政执法大队加强对该公司的日常巡查监管,督促其做好对水塘内水体的治理工作。2024年10月30日,该公司食堂水槽污水导流沟已封堵,并引流至厂区化粪池。 2.大通区生态环境保护综合	阶段性办结	无

		塞山泉，导致溪流截断，灌溉河渠干涸；生产废水直排附近池塘，影响周边生态环境。			17日填报《固定污染源排污登记表》。 2024年10月29日，大通区人民政府组织相关部门对毛山口泉眼现场查看，未发现有天然泉水溢流，经走访周边群众了解，该处泉眼二三十年前已不再外溢泉水。群众反映的水塘位于淮南市润锦新型建材有限公司厂区内东南侧，该公司食堂水槽少量污水经导流沟进入该水塘；该公司生产废水经导流沟进入厂区东侧四座沉淀池，沉淀后循环使用，未进入该水塘。大通区生态环境保护综合行政执法大队组织第三方检测单位对水塘水质进行取样监测。该水塘水质检测数据显示：化学需氧量53mg/L、氨氮12.5mg/L，超出地表水五类标准。			行政执法大队已对该公司环境违法行为立案调查。		
71	X3AH2 024110 70041	淮南市寿县涧沟镇西湖移民迁建小区内，装潢垃圾未集中转运处置，被违规掩埋在小区8号楼附近2米多深的坑内。	淮南市寿县	群众身边的生态环境问题	经现场核查，涧沟镇西湖移民迁建小区8号楼附近有一处低洼地，该小区产生的装潢垃圾被集中堆积在该处。	属实	加强监管，防止反弹。对同类型问题梳理排查，及时发现、及时处理。	涧沟镇人民政府组织人员对西湖移民迁建小区装潢垃圾进行人工分选后，运往窑口镇垃圾发电厂进行无害化处置，同时对小区周边环境进行集中整治。	已办结	无
72	D3AH2 024110 70020	凤城大道凤凰花园小区43栋、44栋、	淮南市凤台县	群众身边的生	经核实，群众所反映的43栋、44栋、48栋一楼住户院前区域本为条状公共绿化带，住户私自将部分绿化带破坏并占用，铺设水泥走道，用于一楼	属实	拆除居民占用公共部分，推	1.城关镇人民政府将问题整改纳入老旧小区一体化改造施工项目。	阶段性	无

		48栋1楼住户私自将院前的小区绿化带改成水泥路面，破坏小区绿化。		环境问题	住户出行。		进老旧小区一体化改造施工。	2.城关镇人民政府组织人员对居民违规铺设水泥走道进行拆除，目前拆除工作已全面启动。	办结	
73	D3AH2 024110 70014	1.孔李大桥下方立富产业园有一豆腐作坊无任何手续，产生异味扰民，处理豆腐后的废水偷排至附近鱼塘和田间沟渠；2.前乡新型建材有限责任公司东侧700-800米左右有个蘑菇养殖基地，使用燃煤锅炉给大	淮南市 潘集区	群众身边的生态环境问题	<p>1.经现场核查，孔李大桥架河段下方立富产业园内未发现有豆腐作坊存在。该产业园内曾建有豆腐作坊，已于2022年被架河镇人民政府取缔。</p> <p>2.架河镇前乡新型建材有限责任公司东侧蘑菇养殖基地全称为淮南星洋食用菌种植有限公司，现有食用菌种植大棚14个。现场核查发现，该公司院内有1台燃煤锅炉，锅炉旁边堆放少量散煤。</p>	部分属实	依法淘汰排放不达标的燃煤锅炉，加大对孔李大桥周边的巡查力度，发现问题及时处理。	根据《产业结构调整指导目录》（2024年版）相关规定，10蒸吨/小时以下燃煤锅炉应依法淘汰，架河镇人民政府已对淮南星洋食用菌种植有限公司下达限期拆除燃煤锅炉通知，督促更换合法合规锅炉。	未办结	无

		棚加热，产生黑烟，污染空气。								
74	X3AH2 024110 70008	1.淮南市寿县荣淮新型建材厂噪声和粉尘污染扰民；2.淮南市寿县天昊保温材料有限公司长期排放未经处理的废气，粉尘污染扰民；3.淮南市寿县国昊电子科技有限公司塑料异味明显，不正常运行污染防治设施夜间偷排废气，多次向相关部门反映无果。	淮南市寿县	群众身边的生态环境问题	<p>1.安徽荣淮新型建材有限公司位于寿县寿春镇寿六路古城村，主要从事PC仿石砖、道板砖等生产和销售。该公司环评及竣工验收手续齐全，办理了排污许可登记。配套建设废气收集处理设施主要为2套粉尘收集设施及布袋除尘器，通过15米高排气筒排放。</p> <p>现场检查时，该公司打包生产线和检查井生产线正常生产，制砖生产线未生产；厂区地面有积尘、物料堆场未采取有效防尘、抑尘措施；噪声主要来源于制砖生产线，因制砖生产线未生产，无法对噪声进行检测。</p> <p>2.安徽省天昊保温材料有限公司位于淮南市寿县刘岗镇工业区曙光路2号，该公司厂区现有三家企业，分别为安徽舜禾建材科技有限公司、淮南美欧迪金属制品有限公司和安徽省天昊衡器有限公司。其中安徽舜禾建材科技有限公司节能环保装饰材料生产线建设项目办理了环评报告表并获得批复，2024年9月设备安装建设完成，2024年10月开始试运行；安徽省天昊衡器有限公司主要从事EPS建筑装饰线条项目生产；淮南美欧迪金属制品有限公司，因经营不善，目前处于长期停产状态。</p> <p>现场检查发现，安徽舜禾建材科技有限公司1条干混砂浆生产线和1条腻子粉生产线投料工序厂</p>	部分属实	加大环境监管力度，确保污染防治设施正常运行，加强厂区洒水清扫保洁，减少扬尘。	<p>1.寿县生态环境分局已督促安徽荣淮新型建材有限公司对堆场全面覆盖，对厂区环境卫生全面清洁，加强洒水保洁，减少扬尘。待该公司制砖生产线正常生产时，组织第三方检测公司开展噪声监测。</p> <p>2.安徽舜禾建材科技有限公司已制定整改方案，干混砂浆生产线投料口已设置吸风口，并计划对干混砂浆生产线和腻子粉生产线投料工序厂房进行封闭，预计2024年11月20日前整改完毕。</p> <p>3.寿县生态环境分局已督促安徽省天昊衡器有限公司立即办理环评审批手续，限期2024年12月15日前办理完成。</p> <p>4.国昊电子科技有限公司已按照技术规范在注塑废气处理设施有组织排放口</p>	未办结	无

				<p>房未全封闭,干混砂浆生产线投料口未设置吸风口;安徽省天昊衡器有限公司正在建设的装饰线条项目,未履行环评审批手续。</p> <p>3.国昊电子科技有限公司为运营公司名称,实际生产公司为安徽富工机电有限公司,位于淮南市寿县蜀山现代产业园区来福路3号院内,该公司年产1100万件塑料制品扩建项目办理了环评审批手续,2024年7月通过建设项目环保设施竣工验收阶段验收,已办理排污许可证。</p> <p>现场检查时,该公司污染防治设施正常运行,厂区内未闻到异味,检查发现该公司存在注塑废气处理设施有组织排放口(DA003)未按规定张贴废气排放口标识牌的问题。</p>			(DA003)处张贴废气排放口标识牌,目前已整改到位。			
75	X3AH2 024110 70006	1.淮南市凤台县牧原公司多家养殖场,废气污染防治设施不正常运行,冲洗废水未经处理直排周边农田;2.淮南市凤台县古保建材厂、和顺砖厂、学	淮南市 凤台县	群众身边的生态环境问题	<p>1.安徽凤台牧原农牧有限公司(以下简称牧原公司)系牧原食品股份有限公司控股子公司,成立于2017年6月,累计投资14亿元在凤台县朱马店镇(牧原一场)、古店乡(牧原二场及三场)、大兴镇(牧原五场及六场)和新集镇(牧原七场)建设6个生猪养殖场,现年可出栏生猪108万头,能繁母猪存栏4.3万头。</p> <p>凤台牧原生猪养殖项目(一场、二场、三场,五场、六场、七场)均委托第三方环评单位编制环境影响评价报告书(表),取得原淮南市环境保护局环评批复,并通过建设项目环保设施竣工验收。该公司依据有关法律法规申领了排污许可证。牧原公司6个生猪养殖场废气污染防治设施相类似,养</p>	部分属实	加大监督管理力度,督促企业严格落实污染防治措施,发现违法行为依法处理。	<p>1.凤台县生态环境分局将加大对牧原公司日常环境监管力度,发现环境违法行为将依法查处。</p> <p>2.凤台县生态环境分局加大对辖区砖瓦窑企业监管力度,督促企业做好设备保养维护,确保污染处理设施正常运行,对物料进行全覆盖,清扫地面积尘,保持厂区环境整洁。</p> <p>3.凤台县生态环境分局督促淮南海螺水泥有限责任公司</p>	未办结	无

	<p>谦砖厂，长期不运行废气污染防治设施偷排废气，物料露天堆放，夜间违规开展未审批的破碎加工，粉尘污染扰民；3.淮南市凤台县海螺水泥厂，多处粉磨和包装设施密封不严，导致厂区前主干道上扬尘污染扰民，船只装卸区域未设置降尘措施，扬尘污染扰民。</p>		<p>殖圈舍采取除臭水帘设施除臭，固液分离大棚采取UV光解+除臭水帘设施除臭，治污区喷洒除臭剂；废水污染防治设施相类似，养殖区养殖废水、冲洗废水、生活污水通过污水管网排至中转池搅拌，搅拌废水经固液分离机分离后进入黑膜发酵池发酵，再进入沼液储存池贮存，最后通过资源化利用管网用于还田施肥。2024年1月和8月牧原公司两次委托安徽海恒检测技术有限公司对该公司6个生猪养殖场地下水、废气、噪声进行取样检测，检测结果显示6个生猪养殖场有组织废气（氨、硫化氢、臭气浓度）和无组织废气（二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度）排放浓度均满足相关排放标准限值要求。现场检查发现，牧原公司6个生猪养殖场废气污染治理设施均正常运行；经排查公司周边沟渠和资源化利用管网，未发现有养殖冲洗废水偷排现象。</p> <p>2.凤台县古保建材厂全称为凤台县古保建材有限公司，位于凤台县岳张集镇徐湖社区，古保建材新建隧道窑项目（年产8000万块环保型煤矸石烧结空心砖）于2012年7月取得原凤台县环保局环评批复，2016年11月通过建设项目环保设施竣工验收；古保建材扩建项目（仅对煤矸石作进一步筛选，不改变原有生产工艺和产能）于2021年11月取得凤台县生态环境分局环评批复，2022年1月通过建设项目环保设施竣工自主验收。2023年5月企业取得排污许可证，有效期2023年6月11日至2028年6</p>		<p>落实企业治污主体责任，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。</p>	
--	---	--	---	--	---	--

			<p>月 10 日。该公司废气为破碎筛分粉尘及焙烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。采用湿式破碎筛分，车间配套安装有喷淋设施，上料和破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放；焙烧废气采用脱硫湿电除尘脱硝技术处理后通过 15m 高排气筒排放，该公司安装有污染源自动监控系统与省厅数据联网、实时在线监控。现场检查，该公司破碎车间喷淋设施、布袋除尘器均能正常运行，污染源自动监控数据显示正常；物料堆放在厂棚内，厂棚进出口安装皮帘，未发现物料露天堆放现象，但物料厂棚进出口道路上有积尘，物料棚顶存在约 2m² 面积破损。</p> <p>和顺砖厂全称为凤台县古店乡和顺新型墙体材料厂，位于凤台县古店乡南芹村。和顺砖厂年产 8000 万片煤矸石烧结砖项目于 2015 年 11 月取得原凤台县环境保护局环评批复，2018 年 5 月通过建设项目环保设施竣工验收。2023 年 5 月企业取得排污许可证，有效期 2023 年 6 月 11 日至 2028 年 6 月 10 日。该公司废气主要是破碎等过程产生的粉尘及炉窑燃烧过程产生的废气，破碎等过程产生的粉尘经布袋除尘器收集处理后通过破碎粉尘排气筒排放；原料库、破碎车间均配套安装有喷淋设施降尘；炉窑燃烧过程产生的废气经“双碱法脱硫”+湿电除尘处理后由高排气筒高空排放；该公司安装有污染源自动监控系统与省厅数据联网、实时在线监控。现场检查时，该公司处于停炉停产状态，厂区内有部分黄</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>土未覆盖。</p> <p>学谦砖厂全称为学谦墙体材料有限公司，位于淮南市凤台县丁集乡考庄村。该公司年产 8000 万片煤矸石烧结砖技改项目于 2012 年 7 月取得原凤台县环境保护局环评批复，2016 年 9 月通过竣工环境保护验收。2023 年 5 月企业取得排污许可证，有效期 2023 年 6 月 11 日至 2028 年 6 月 10 日。该公司废气主要是煤矸石破碎粉尘和窑炉废气，煤矸石破碎粉尘通过集气系统收集至布袋除尘器处理后，经 15m 高排气筒排放；原料库、上料口配套安装有喷淋设施降尘；窑炉燃烧过程产生的废气经“双碱法脱硫”+湿电除尘处理后由高排气筒高空排放，该公司安装有污染源自动监控系统与省厅数据联网、实时在线监控。现场检查，该公司破碎车间地面有积尘，厂区内有部分黄土未覆盖。</p> <p>3.淮南海螺水泥有限责任公司（以下简称海螺公司）是安徽海螺水泥股份有限公司全资子公司，成立于 2009 年 3 月，位于安徽省淮南市凤台经济开发区，现有 4 套Φ4.2×13m 球磨带辊压机水泥粉磨生产线，年生产水泥 440 万吨，同时配套建有年吞吐量 500 万吨级专业码头。海螺公司水泥粉磨生产线全部设置在密闭厂房里，物料输送廊道全封闭，粉末车间及物料转运点均配置袋式除尘器；水泥包装生产线全部设置在密闭厂房里，车辆进出口通道安装有快速堆积门，装车机配有袋式除尘器、集尘罩及收集装置等除尘设施。码头至厂区间 1.9 公里长</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					廊道全封闭，水泥通过密闭管道输送装船并配置袋式除尘器。码头作业区 1 台门座式抓斗卸船机（配置 1 台袋式除尘器）和 3 台桥式抓斗卸船机（各配置 2 台袋式除尘器）采取下料斗负压收尘操作方式，确保没有扬尘外溢。现场检查未发现水泥粉磨生产线、水泥包装生产线有密封不严现象。厂区南门为车辆主要进出口处，安装有车辆冲洗装置，南门厂区外主干道上略有轻微积尘。					
76	X3AH2 024110 70004	淮南市潘集区龙翔机械有限公司无环评审批手续，违规搭建多个破碎机，露天堆放物料产生扬尘和噪声污染扰民。	淮南市潘集区	群众身边的生态环境问题	<p>潘集区辖区内并无龙翔机械有限公司，投诉的企业应为淮南市龙强机械制造有限公司，该公司位于潘集区经济开发区（北区），该公司机械配件加工项目于 2003 年编制了《建设项目环境影响评价报告表》，并于 2003 年 11 月 17 日经原淮南市环境保护局审批，2010 年通过建设项目环保设施竣工验收。</p> <p>该公司厂内并无破碎机等设备，在西南处厂房发现有一台摇床设备，用于分离铁、铜、铝等，场地堆放了大量废铁和废铜原料。经现场核实，2024 年 10 月 20 日，淮南市龙强机械制造有限公司将一闲置厂房（面积约 300 平方米）租赁给卢某用来收购废铁、铜、铝等废品，通过摇床设备对收购的废品进行分离，分离过程中会产生扬尘和噪声。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）相关规定，该废品收购点属于环评豁免类，但应落实相关环保措施，防止造成环境污染和生态破坏。</p>	部分属实	加大对开发区内企业巡查监管力度，严禁企业违规生产经营。	1.潘集区生态环境分局将加大对淮南市龙强机械制造有限公司日常环境监管力度，发现环境违法行为将依法查处。 2.卢某已主动拆除摇床设备，并对露天堆放的废品进行清理。目前摇床设备已拆除，废品正在清理中。	未办结	无
77	D3AH2 024110	淮南舜岳水泥有限责任公司	淮南市八公山	群众身边	淮南舜岳水泥有限责任公司位于安徽省淮南市八公山区蔡新路，主要经营水泥制品、水泥熟料、	部分	加大日常监管力	八公山区生态环境分局督促淮南舜岳水泥有限责任公司	已办	无

	70002	公司，生产噪音和扬尘污染扰民。多次向相关部门反映无果。	区	的生态环境问题	<p>水泥和余热发电，现有日产 4500 吨水泥熟料干法线及配套 9MW 纯低温余热发电、2×120 万吨/年水泥粉磨站、200 万吨/年骨料生产线。该公司水泥熟料生产线、余热发电项目、水泥粉磨技改项目、骨料生产线分别办理了环评手续并开展验收，申领了排污许可证。企业在生产线产尘环节安装有除尘器，窑炉废气采取布袋除尘法、烟气催化脱硫、SNCR 低氮燃烧等工艺对废气进行处理。</p> <p>2024 年 11 月 8 日，经调阅资料和现场查看，该公司 2024 年 9 月 28 日对厂界噪声开展自主监测，根据第三方检测公司检测报告，检测结果符合工业厂界噪声排放标准。该公司水泥熟料 1 号生产线于 2023 年 8 月 10 日停产至今，2 号生产线于 2023 年 5 月 16 日停产至今，水泥熟料生产线配套余热发电项目同期停产至今，企业水泥粉磨生产线、骨料生产线处于在产状态(非全天候生产,为订单式生产),经调阅近期生产记录及中控数据,该公司在生产过程中配套污染治理设施均处于运行状态,废气排放各污染因子浓度均达标。</p> <p>现场检查发现,该公司进出厂区大型运输车辆清洗不到位,厂区局部运输道路有积尘现象。</p>	属实	度,督促企业严格落实污染防治措施。	严格落实运输道路动态保洁措施,做好运输车辆清洗和厂区道路环境卫生保洁工作,进一步落实抑尘除尘要求。	结	
78	D3AH2 024110 70034	中都街道洪武老街餐饮店没有专用的油烟烟道,导致油	滁州市 凤阳县	群众身边的生态环境问题	<p>洪武老街商业文化旅游街区项目位于凤阳县中都街道洪武东路,共两排建筑,第一排距住宅约 60 米,未统一设置公共专用烟道,入驻餐饮店 12 户,均已规范安装油烟净化设备,油烟通过油烟净化设备处理后排放,未发现油烟直排现象;第二排建筑</p>	部分属实	措施到位,杜绝油烟直排。	<p>1.已逐户检查餐饮店油烟净化装置安装和使用情况,督促业主规范使用、定期维护,做好清洗、保养登记。</p> <p>2.加强监督检测,确保餐饮</p>	已办结	无

		烟直排扰民。		题	距离住宅约30米，设有专用公共烟道，暂未入驻餐饮店。县城市管理局不定期使用便携检测器对餐饮店油烟进行抽查检测，未发现超标排放现象。			店油烟净化装置正常开启，杜绝油烟直排。		
79	X3AH202411070048	滁州市凤阳县中都街道御府花园小区51栋1单元楼下灶头饭店，每晚饭店内的社会生活噪声扰民。	滁州市凤阳县	群众身边的生态环境问题	经查，御府花园小区51栋1单元楼下灶头饭店实为新灶头，晚间经营时食客用餐时说话声音、拖动桌椅、搬动东西等产生噪声。	基本属实	降噪措施到位，减少噪声扰民现象。	已督促商户对桌椅安装了垫片降噪，并要求其在营业时间内尽量关闭窗户，降低噪声。	已办结	无
80	X3AH202411070035	滁州市来安县水口乡杏湖大道和潘王路交叉口启容精密公司，露天喷漆作业，废气未经处理直接排放，产生异味影响周边群众正常生活。	滁州市来安县	群众身边的生态环境问题	1.关于“露天喷漆作业，废气未经处理直接排放”问题。调查核实，安徽启容精密机械科技有限公司位于来安县汉河新区第二片区潘王路8号。2024年11月8日，现场检查该公司轨道地铁门扇、新能源汽车电池托盘及电池液冷系统项目，目前只建设CNC型材加工中心设备30台、立式加工中心设备2台、氩弧焊4台、一条超声波清洗线和一条自动喷漆线，检查时正在生产，已配套油雾净化装置和风冷+过滤棉+二级活性炭处理装置均正常使用；未发现露天喷漆现象。信访反映“露天喷漆作业，废气未经处理直接排放”问题不属实。 2.关于“产生异味”问题。调查核实，该公司车间使用的油漆和固化剂等生产原料未存放调漆房，挥发性气体未有效收集无组织排放，车间内有	部分属实	1.要求该公司将油漆和固化剂等易产生挥发性气体的物料入库管理，减少废气无组织排放。 2.加大企业环境监管和巡查力度，确	要求该公司将油漆和固化剂等易产生挥发性气体的物料入库管理，减少气体无组织排放。	阶段性办结	无

					<p>轻微油漆气味。信访反映“产生异味”问题属实。</p> <p>3.该公司位于县经开区，周边均为工业企业，无居民区敏感点，“影响周边居民正常生活”问题不属实。</p>		保各项污染防治措施落实到位。			
81	D3AH2 024110 70015	<p>举报人认为荣华路15号附近散发油漆味、塑料味和油脂味等混合异味，主要是从北大门进去往南走30米小加工厂在使用注塑机时产生的异味。</p>	滁州市来安县	涉及利益纠纷问题	<p>交办件反映的小加工厂实为滁州新辉钢结构有限公司，该公司集装箱和夹芯板生产项目未依法报批环评，2024年11月5日和8日，现场检查时正在生产，车间内和车间外地面均有喷漆痕迹，车间门前摆放喷枪和油漆原料，夹芯板喷胶工段废气无组织排放，厂区有轻微油漆和胶水气味，无注塑工段。信访件反映“荣华路15号附近散发油漆味、塑料味和油脂味等混合异味”问题属实，“小加工厂在使用注塑机时产生的异味”问题不属实。综上所述，信访件反映问题部分属实。</p>	部分属实	<p>1.企业停止违法行为。</p> <p>2.集装箱和夹芯板生产项目恢复原状。</p>	<p>1.责令企业立即停止违法行为，集装箱和夹芯板生产项目恢复原状。</p> <p>2.进一步压紧压实来安县直部门的监督责任、县经济开发区的属地责任，加大周边企业环境监管和巡查力度。</p>	未办结	无
82	X3AH2 024110 70029	<p>1.滁州市明光市自来桥镇桥南村上潭岗组金某堂，违规在209省道边开设大米加工厂，未办理相关环保</p>	滁州市明光市	群众身边的生态环境问题	<p>1.经查，交办件反映的金某堂与陈某琴为夫妻关系，大米加工厂实为明光市陈某琴粮食加工部，位于明光市自来桥镇桥南村上潭岗队5号，主要从事大米加工，加工作坊面积约25平方米。安装米面加工设备色选机和筛分机，主要加工工序为稻谷筛分去杂-碾米机脱颖、去皮-色选机去杂-成品大米，稻谷加工设备配套了布袋除尘设施。加工场所内还安装有红薯破碎设备，现场未生产加工，红薯清洗会产生一定废水。该大米加工项目属于农副食品加</p>	部分属实	<p>落实加工设备噪声、扬尘防治措施；粪污符合综合利用规范要求。</p>	<p>经沟通调解，该加工厂已新采购部分生产设备，配备布袋除尘器，控制大米加工噪声和粉尘影响。同时要求经营户加强养殖粪污管理，做到干粪日产日清，减轻粪污异味影响。</p>	阶段性办结	无

		<p>手续，大量污水未经处理直接排放外环境，噪声和粉尘污染扰民；</p> <p>2. 自然村庄区域，陈某琴开设大规模畜禽养殖场，未建设合规储粪场所，粪便随意堆积，恶臭扰民。</p>			<p>工-谷物磨制行业，不含发酵工序，无大量污水产生，属于环评豁免项目。该项目有很强的季节特性，生产加工时段、频次较少，走访问询对周边群众生产生活影响较小。</p> <p>2. 为充分利用大米加工后剩余的稻壳，该经营户陈某琴利用家中后院饲养了少量生猪及鸡鸭，建有一栋长 11 米、宽 10 米的连体猪圈，多闲置用于堆放杂物，现养殖生猪 4 头，供自家宰杀食用，是散养户，不属于规模以上养殖场（小区）。养猪产生的干粪收集储存在塑料桶中，养殖污水配套封闭式化粪池（长 2 米×宽 1.2×深 2 米），待粪污发酵腐熟后施用于自家田地。粪便随意堆积，存在一定异味影响。</p>					
83	X3AH202411070061	<p>六安市舒城县晓天镇华成石料厂，无手续违规越界开采石料毁坏林地，厂区周边扬尘污染严重。举报人认为执法部门将超范围开采的林</p>	六安市舒城县	群众身边的生态环境问题	<p>1. 关于“晓天镇华成石料厂无手续违规越界开采石料，厂区周边扬尘污染严重”问题。反映的晓天镇华成石料厂实名为舒城县华成采石有限公司，2013 年 8 月，原省国土资源厅印发《安徽省国土资源厅关于六安市矿业权设置方案的批复》（皖国土资函〔2013〕1210 号）同意设置，对照安徽化工地质工程勘察院有限公司提交的《舒城县 2024 年上半年采矿权超层越界开采动态监测总结报告》，未发现超层越界开采现象。该公司按照要求建设了喷淋等各项污染防治设施，现场核查过磅区场地及运矿道路未按要求洒水降尘；石料加工车间、进出运矿车辆道口喷淋设备未开启，存在一定的扬尘污染。</p>	部分属实	<p>强化环境管理，规范治污和生态修复，加强林地保护。</p>	<p>1. 加强厂区道路洒水频次，喷淋系统正常开启。</p> <p>2. 加快 2018 年违法地块整改进度，如期完成复绿任务。</p>	未办结	无

		地分解到不同年份以达到减轻处罚的目的，以罚代管。			2.关于“毁坏林地，执法部门将超范围开采的林地分解到不同年份以达到减轻处罚的目的，以罚代管”问题。经查，该公司违规占用林地总计3次，分别是2015年因修路采挖山场超出了林地使用规定的范围，超面积4.81亩，2017年因占用林地清理山场浮石险石，超面积4.932亩，2018年修建采矿道路使用林地，超面积4.2亩，3次被舒城县林业局行政处罚共计218976元。2015年、2017年违法地块已通过复绿验收，2018年违法地块计划在2025年4月底前完成复绿。					
84	X3AH202411070045	张母桥镇以“新增耕地”项目名义损毁树林约1000亩，实际未耕种，造成水土流失。	六安市舒城县	涉及公共利益的生态环境问题	经核实，舒城县张母桥镇在落实耕地保护和粮食安全决策部署中，依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》等文件精神要求，对一些林木质量较差的林地进行了采伐，找回耕地约800亩，现已恢复新增耕地约300亩，在项目实施过程中采取了打坝淤地，修筑梯田等水土保持措施。该信访件中反映“实际未耕种问题”，由于今年初出现冻雨，导致部分种植作物冻死，加之耕地耕作层尚在培育中，农户根据土壤地力和季节特性，选择夏种或秋种单季种植，造成部分地块种植稀疏或有当季抛荒的现象。	部分属实	保护林木资源，规范采伐许可，消除地块抛荒。	1.结合当前秋种工作，完成油菜移栽、小麦播种任务，消除部分地块抛荒现象。 2.加强作物田间管理，落实专人管护。 3.加大排查力度，安排自然资源、农业农村和林业等相关部门，强化现场检查，确保种满种足。 4.加大政策宣传力度，做好项目实施公示公开，提升群众知晓度，发挥共同监督作用。	未办结	无
85	D3AH202411070018	杭埠河岸交投机制砂场，生产污水、油污直排杭埠河，	六安市舒城县	涉及公共利益的生态环境问题	舒城县交投机制砂有限责任公司位于舒城县万佛湖镇沃孜村，主要从事机制砂加工，年产机制砂300万吨。2021年4月立项，2022年7月取得环评报批，落实了扬尘、废水等污染防治措施。该企业生产污水经沉淀后循环利用，生活污水经污水管道	部分属实	强化环境管理，规范治污，落实生态绿化措	1.强化企业内部环境管理，规范扬尘、废水和固废治理，确保设施正常运行，杜绝任何形式的超标排污行为。 2.严格对照林地批复文件要	未办结	无

		企业违规占用林地进行加工，破坏林地生态环境。		境问题	排入万佛湖镇污水处理厂处理，冲洗路面时，存在少量废水排放周边沟渠现象；生产动力来源为电力，运输车辆不在场内加油维修，现场检查未发现油污问题。关于违规占用林地问题，目前舒城县对违规建筑进行了查处，对符合使用林地条件的办理了永久使用林地手续（皖林地审〔2024〕273号）。		施。	求，强化项目区生态绿化措施。		
86	X3AH202411070021	长春村扩修林场道路，损毁纪某富家林场287米的山地树木。	六安市金寨县	涉及利益纠纷问题	经核实，2021年7月金寨县长岭乡长春村为改善长春村集体林场和周边群众交通条件，召开村民组会议，提议拓宽林场道路，会议明确涉及占用的山场林地树木均没有任何补偿，全体与会群众均表示同意并支持。涉及纪某富家287米，纪某富父亲参加了会议，也同意支持，并自行对本户山场林木开展清理。项目施工过程中，纪某富户又要求经济补偿，经多次协商无果后，未占用纪某富户山场。该项目施工前，长春村委会于2021年8月办理《使用林地审核同意书》（金审许〔2021〕205号）和《林木采伐许可证》（金寨县采字〔2021〕146号），属于按程序办理了使用林地手续。	不属实	无	无	已办结	无
87	X3AH202411070007	霍邱县孟集工业园区华东玩具城一期、二期内有上百家生产玩具球的小作坊，废气治理设施均未正常运行，生产废	六安市霍邱县	群众身边的生态环境问题	2016年孟集镇通过承接发达地区产业转移和霍邱在沪企业家返乡创业，引进华东玩具城项目。该项目占地300亩，现共有玩具生产企业41家，主要从事玩具（主要产品为玩具球）的生产与销售，取得了环评批复和排污许可证（登记管理）。企业主要污染因子为非甲烷总烃、甲苯、颗粒物等，各企业均按照环评及批复要求，对配料车间进行了封闭，对有机废气配套安装了集气设施，采用“UV光解+低温等离子一体化设备”对有机废气进行处理。2024年11月9日、10日现场检查，该园区大部分	部分属实	加强日常监管，确保污染治理设施正常运行，废气达标排放。	1.对园区内企业进行全面排查，督促企业对废气收集及处理设施更新维护，优化集气罩设计，提高废气收集效率，对破损的废气管道进行检修，对喷漆房进行有效密闭。 2.进一步优化升级废气处理设施及工艺，在原有废气处置设备基础上，增加活性炭	未办结	无

		气异味扰民，为躲避检查，这些企业均在夜间生产。			企业仅在白天进行生产，仅有少数企业因订单量较大，偶尔进行夜间生产，废气处理设施处于运行状态；园区内部分企业存在环境管理不到位、废气收集管道破损、废气处理设施未及时维护、废气收集不到位等问题。			吸附环节。 3.压实园区及企业环保责任，加强污染防治设施运行管理，确保生产期间废气达标排放，减少对周边环境影响。		
88	D3AH202411070044	1.福山大桥北侧三闾村小埠村民组村委会北侧约两公里，每天多辆运输车运送建筑垃圾填埋至此，曾多次向相关部门反映无果；2.有养殖户在三闾村书房村民组青山河水源保护区内养殖上千只山羊。	马鞍山市当涂县	群众身边的生态环境问题	<p>问题一：举报中当涂县黄池镇福山大桥北侧三闾村小埠村民组村委会北侧约两公里处，发现少量填埋的建筑垃圾。2024年上半年，黄池镇政府接到部分村民反映福山大道附近有车辆倾倒建筑垃圾，镇政府第一时间对建筑垃圾进行了清理，对倾倒者进行了批评教育，并加大对该区域偷倒建筑垃圾的排查。</p> <p>问题二：举报中实际位置为当涂县黄池镇三合村书房村民组，该村民组在青山河大公圩取水口上游约7.8公里处，该村民组现有养羊户4户，总养殖量约230只，大部分圈养，偶有在大堤内侧散放现象。</p>	部分属实	清理建筑垃圾，全部养殖户实现圈养。	<p>1.当涂县政府已将建筑垃圾清理完毕，下一步，将加强日常巡查监管，发现问题及时处置。</p> <p>2.当涂县政府要求养殖户对散放的羊全部圈养，督促养殖户做好养殖区域的环境卫生清理，减少对周边环境的影响。</p>	已办结	无
89	X3AH202411070065	马鞍山市花山区湖东路街道湖东一	马鞍山市花山区	群众身边的生	<p>举报中反映的炸肉饼店名为“安工大饼”，检查时该店油烟管道排放口设置在小区出入口旁，位置设置不合理，店门前“三包”责任落实不到位。</p>	属实	重新设置烟道，解决油烟扰	花山区政府已要求商家重新设置油烟管道，减少对周边环境的影响。	已办结	无

		村门岗处有一炸肉饼店，油烟管道设置不合理，油烟扰民；肉饼店周围环境脏乱，异味严重。		态环境问题			民问题。			
90	D3AH202411070036	金家庄街道新风社区新工房小区，施工过程中扬尘污染扰民。多次向有关部门反映无果。	马鞍山市花山区	群众身边的生态环境问题	<p>举报中新工房小区改造项目自11月以来，主要进行压花混凝土浇筑，表面需均匀抛撒一层压花模具脱模粉，保持两天方可清扫和冲洗，在此期间，脱模粉容易产生扬尘现象。</p>	属实	降低扬尘污染。	花山区政府已要求施工单位在施工现场每天安排五辆小型洒水车在小区主路口和支路口进行不间断洒水降尘，确保施工现场清扫、洒水、裸土覆盖日常化。	已办结	无
91	X3AH202411070046	1.博望区新市镇工业园区顺博合金公司，无组织废气逸散严重，散发刺激性气味；2.园区内企业将不明	马鞍山市博望区	群众身边的生态环境问题	<p>举报中企业实际名称为顺博合金安徽有限公司，该公司新材料产业基地项目（一期）项目2023年3月建成投产。检查时该公司生产及污染防治设施运行正常。检查时发现该公司原料车间和生产车间（炒灰工段）地面有积尘，门窗未全密闭，导致废气无组织逸散。</p> <p>举报中反映的“排水渠”为新市镇东山撇洪沟，该撇洪沟为横山泄洪通道，最终流入新博新河，新市工业园生产废水不进入该沟。现场核查时水质略有浑浊、无异味，未发现所述“不明白色液体”。</p>	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。	博望区政府要求顺博合金安徽有限公司：1.原料车间、生产车间（炒灰工段）门窗保持密闭；2.加强环境管理，原料车间、生产车间内部加强保洁频次。同时将加强对东山撇洪沟两侧企业巡查，依法查处发现的违法排污行为。	已办结	无

		白色液体排入顺博合金西面，南庄自然村东面排水渠内。			博望区政府已委托第三方机构对顺博合金安徽有限公司无组织废气排放情况和东山撇洪沟水质进行检测，检测结果显示顺博合金安徽有限公司无组织排放情况符合行业和地方排放标准限值要求，东山撇洪沟水质符合农田灌溉水质标准要求。					
92	D3AH202411070031	霍里街道慈湖河路东方城三期小区，西南侧的铁路夜间列车经过产生交通噪声扰民。	马鞍山市花山区	群众身边的生态环境问题	<p>马钢公司马南铁路专用线始建于20世纪30年代，仅承担马钢南山矿业公司精矿粉铁路运输到马钢股份炼铁总厂的任务，线路总长15.5公里，从东部矿区穿越马鞍山城区。随着城市建设的发展，沿线先后建成多个住宅区。为减少列车运行对居民生活影响，马钢已采取相应措施。</p> <p>经核查，马南线每日开行运输列车班次不大于4班，当日22时至次日6时马南线停止运行，其中信访件中提及的东方城三期小区每日21时45分后无运输列车通过。</p> <p>经马钢公司委托第三方机构对马南线列车行经噪声进行检测，昼间列车通过噪声最大值满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB 12525-90）修改方案中铁路边界噪声排放限值要求。</p>	部分属实	降低火车运行噪声对周边环境的影响。	对现有《马南线运行机车鸣笛规范》进行修订，要求规范鸣笛，及时处理违规鸣笛行为。	已办结	无
93	X3AH202411070034	太白镇新桥村205国道高架桥东西两侧因附近重型卡车较多，导致两侧道路破损，产生扬	马鞍山市当涂县	群众身边的生态环境问题	<p>举报中反映的太白镇新桥村205国道高架桥为大唐电力上跨桥。现场检查发现205国道高架桥下东西两侧道路局部破损，存在一定程度扬尘污染；桥下围栏被人为破坏，桥下空间被侵占，存在违建工房和少量建筑垃圾。</p>	属实	修复破碎路面，清理垃圾杂物，改善区域环境。	当涂县政府已对破损路面进行局部维护，同时加大洒扫保洁力度；清除辅道两侧杂物、杂草、生活垃圾和建筑垃圾；加强桥下空间日常巡查管护，恢复桥下围护设施。	未办结	无

		尘 污 染 扰民，高架下建筑垃圾和杂物乱堆乱放，影响环境。								
94	X3AH202411070028	马鞍山市卧龙山公墓有限公司，在江东街道上湖村卧龙山公墓时违规砍伐五十多亩树林，影响生态环境。多次反映无果。	马鞍山市慈湖高新区	涉及利益纠纷问题	卧龙山公墓占地范围经安徽省人民政府建设用地批复《关于马鞍山市 2003 年第七十六批次城市建设用地的批复》（皖政地〔2004〕125 号）确定为建设用地。现场未发现砍伐树木，毁林毁草情况。	不属实	无	无	已办结	无
95	X3AH202411070024	1.马鞍山市联润食品有限公司生猪运输车辆停靠和屠宰引起的恶臭和噪音扰民； 2.马鞍山振	马鞍山市花山区	群众身边的生态环境问题	1.举报中“马鞍山市联润食品有限公司”实际为安徽联润食品集团有限公司，该公司成立于 2008 年。检查时该公司污染防治设施运行正常，但运输车辆进入厂区前需要在西门停靠等待检疫，该过程持续十余分钟，存在恶臭和猪叫噪声扰民现象。 2.马鞍山振辉食品有限公司成立于 2017 年，生产车间位于慈高孵化园 6 栋 2-3 层。从事糕点、面包制造。该公司已安装污染防治设施，但依然有异味逸散。同时，该公司厂房西侧冷凝机、热水器工	属实	污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。	慈湖高新区管委会要求安徽联润食品集团有限公司合理安排生猪运输车辆进场时间，加强车辆进厂等待区域的地面清理保洁；定时喷洒除臭剂，减少恶臭气体影响；加强现场管理，确保屠宰车间废气有效收集处理，噪声	未办结	无

		辉食品有限公司和马鞍山居家咖啡有限公司的生产设备安置在楼顶平台，24小时产生的噪音和异味油烟扰民。			<p>作时产生噪声影响周边环境。</p> <p>3.马鞍山居家咖啡有限公司成立于2011年，该公司5台烘焙机生产过程中产生废气，虽已安装污染防治设施，但部分设备老化、破损，存在异味逸散。</p> <p>4.花山区政府委托第三方环保检测机构对振辉食品、居家咖啡进行有组织废气、无组织废气、噪声检测，检测报告显示，有组织、无组织废气排放浓度及噪声均符合排放标准。但噪声、异味仍对周边居民正常生活造成一定影响。</p>			有效控制。 马鞍山振辉食品有限公司已将烘焙车间排气管道接入污染处理设施，进一步提升收集处理效率，异味问题已得到显著改善。楼顶的污染防治设施正在安装隔音板，预计11月30日前完成整改。 马鞍山居家咖啡有限公司已对破损管道进行密闭，正在对污染处理设施进行维修、改造，计划11月30日前完成整改。		
96	X3AH202411070063	芜湖市繁昌區孙村镇黄浒片上汪村盛达铸造厂新建的厂房距离附近周围群众房屋仅10米，不符合安全防护距离，投诉人认为审批不合规；该企业生产时噪声、扬	芜湖市繁昌区	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，繁昌县胜达铸造厂位于芜湖市繁昌區孙村镇黄浒社区，该企业的改建年产40万件（套）汽车零部件生产线项目已履行立项、用地、环保等相关手续。该项目规划方案于2022年11月通过规划部门组织的专家评审，规划中企业建筑退让规划红线（即土地证范围线）距离为7米，企业红线外东南侧最近的现状建筑距规划红线距离为14米，满足间距要求及消防退让要求。该企业所建设的厂房均按规定办理了相关审批手续，厂房位置也在办理的土地证范围内。群众反映的安全距离不合规及审批手续不合格的情况不属实。</p> <p>该企业已按环评及批复要求配套建设了污染治理设施，现场检查时，企业正在正常生产，污染治理设施均在正常使用。由于企业与居民住户距离较</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	<p>1.繁昌區孙村镇政府督促企业加强日常管理，做好厂区清扫、洒水等工作。</p> <p>2.繁昌區生态环境分局督促企业做好涉气车间密闭，进一步提升废气收集，减少无组织排放。</p> <p>3.繁昌區生态环境分局加强日常监管，若发现环境违法行为，将依法依规严肃处理。</p>	未办结	无

		尘和异味扰民，影响周边群众正常生活。			近，产生的噪声、扬尘等问题对周边居民生活确有一定影响。					
97	X3AH2 024110 70043	1.芜湖市鸠江区清水河大桥沿线夜间行车噪音及扬尘污染扰民；2.鸠江区清水白肉批发市场内屠宰厂周边臭味难闻，且清水屠宰厂未设置生猪运输车辆清洗消毒区域，生猪运输车辆经过时产生刺鼻异味。	芜湖市鸠江区	群众身边的生态环境问题	<p>1.芜湖市鸠江区清水河大桥位于329国道芜屯快速通道区间段，桥梁全长1860米，宽度21米，设计时速80km/h。大桥夜间确实有大货车和渣土工程车通行，有噪声和扬尘产生。</p> <p>2.芜湖清水白肉批发市场位于芜湖市鸠江区清水街道北京东路168号，是一家集生猪屠宰、白肉批发、加工、冷藏及冷链配送的综合性企业。该企业的生猪定点屠宰厂改建及相关冷链物流设施建设项目已履行环评、验收、排污许可等相关手续。经现场检查，批发市场建立了运输生猪车辆的消毒清洗通道，消毒水喷淋装置正常开启，厂区南侧设置了车辆清洗区，对出入运输车辆进行冲洗，现场提供了清洗记录表，但厂区仍存在少许异味。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境影响。	<p>1.鸠江区城市管理局增加清水河大桥区段清扫、洒水频次，减少道路扬尘。</p> <p>2.鸠江区公安分局加强对道路车辆的管理，引导车辆文明驾驶，减少噪声影响。</p> <p>3.鸠江区农业农村局督促清水白肉批发市场严格按照相关要求对进出车辆进行清洗消毒，降低生猪运输过程中的异味。</p> <p>4.鸠江区生态环境分局加强对清水白肉批发市场日常环境监管，若发现环境违法行为，将依法依规严肃处理。</p>	未办结	无
98	X3AH2 024110 70026	1.芜湖市繁昌区荻港镇桃冲村东侧，龙城墙体新材料废弃厂区内堆	芜湖市繁昌区	涉及公共利益的生态环境问	<p>1.经核实，繁昌县龙城新型墙体材料有限公司位于芜湖市繁昌县荻港镇桃冲村，该企业已于2016年初倒闭停产。厂区内堆放的固废未落实三防措施，群众反映的情况属实。</p> <p>2.繁昌县高山选矿厂位于芜湖市繁昌区孙村镇长垅村，该企业已于2023年底完成“两断三清”。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境影响。	<p>1.繁昌区荻港镇政府在2024年11月底前，完成对繁昌县龙城新型墙体材料有限公司厂区内的固废清运处置。</p> <p>2.繁昌区孙村镇政府对高山选矿厂沉淀池内的池塘底泥</p>	未办结	无

		放大量固废，地面有随雨水冲刷的红色痕迹，未有效管控； 2.芜湖市繁昌区孙村镇前头吴村西侧，高山选矿厂内有两处废弃选矿池内堆放大量固废，矿池口仅用土堆筒易围挡，选矿厂东南侧水泥地内有大量红色污水。		题	2024年4月，安徽省第三轮生态环境保护督察指出，高山选矿厂南侧水塘受到污染。前期孙村镇政府已委托第三方单位编制水塘治理方案，经专家评审通过后，由第三方资质单位对水塘内污水及底泥进行规范化治理。经现场核查，两处矿池为原高山选矿厂硬化沉淀池，由于第三方单位已完成水塘内污水治理，根据方案要求，需在硬化沉淀池内将污染底泥进行晾干处理，并设置土坝对矿池进行封堵。目前两处硬化矿池内堆放的固废全部为水塘内受污染底泥，并且在底泥堆放前该两处矿池内未堆放任何物品，矿池内无偷倒固废现象发生。后续待底泥脱水晾干后再将底泥送至具备资质的处置单位进行规范化处置，现场无红色污水痕迹，反映情况部分属实。			采取“三防”措施，妥善处置水塘污染水体，避免对周边群众造成影响；加强日常监管，污染物外溢。		
99	X3AH2 024110 70025	芜湖市南陵县明康汇安徽南陵屠宰加工基地将违屠宰废物违规堆放在西北侧雨润食品废弃厂区内，散发恶	芜湖市南陵县	群众身边的生态环境问题	2024年11月7日，南陵县开发区管委会、县生态环境分局联合对芜湖明康汇食品有限公司进行了现场核查，核查发现该公司已于2022年10月停产，现场无屠宰生产迹象。随后工作人员对南陵雨汇食品有限公司的废弃厂区进行检查，现场发现该厂区东南角堆放有屠宰废弃物猪毛，经调查确认，废弃物猪毛为自然人代某坤回收物，临时暂存于南陵雨汇食品有限公司厂区进行晾晒，现场确有异味。	属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	1.南陵县开发区管委会督促代某坤立即对南陵雨汇食品有限公司厂区的猪毛废弃物彻底清理。 2.南陵县生态环境分局加强日常巡查，若发现环境违法行为，依法依规严肃处理。	已办结	无

		臭气味扰民。								
100	X3AH2 024110 70023	芜湖市镜湖区荆山街道荆东社区居委会东北侧约50米的空地上，原芜湖县化工厂区域残留大量磷石膏状废弃物，厚度超2米，部分场地已被周边居民开垦为菜地使用。	芜湖市镜湖区	涉及规划政策方面的问题	<p>投诉反映的区域为芜湖市镜湖区政府已征收地块区，系原芜湖县化工厂（乙炔车间）所在地，现场检查发现地块上的废弃物为乙炔生产过程中的残渣，属于碳酸钙物质，占地面积约为600多平方米。镜湖区荆山街道工作人员用pH试纸对地块上蓄积的雨水进行酸碱度检测，pH值为7-8，呈弱碱性。</p>	基本属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	<p>1.镜湖区荆山街道对地块上的废弃物进行覆盖，加强日常巡查。</p> <p>2.因该征收地块属于待开发状态，拟在出让开发阶段根据土地使用性质进行科学系统治理。</p>	未办结	无
101	D3AH2 024110 70054	举报人认为浮山镇、周潭镇、陈瑶湖镇等十几个乡镇的十几个污水处理设施工程都已烂尾，建议加强整改、恢复使	铜陵市枞阳县	群众身边的生态环境问题	<p>2018-2020年期间，枞阳县共建设乡镇政府驻地生活污水处理设施18处，建设污水收集管网287.8千米；郊区共建设乡镇政府驻地生活污水处理设施6处，建设污水收集管网74千米。均已建成并投入使用，但由于管网覆盖率低、雨污分流不彻底等原因，乡镇政府驻地污水处理设施普遍存在进水量不足、进水浓度低等问题。</p> <p>2022年，枞阳县、郊区全面实施乡镇政府驻地污水处理设施提质增效工程，目前，乡镇政府驻地污水处理设施均投入使用并正常试运行。</p>	部分属实	加强运营维护管理，确保正常稳定运行。	枞阳县、郊区督促运维单位加强日常运营维护管理，确保乡镇污水处理设施持续稳定运行。	已办结	无

		用。								
102	D3AH2 024110 70009	1. 周潭镇施湾村老粮站旁通讯铁塔后山，从山脚到山腰的30多亩山地，以“小田改大田”项目名义，违规开采几万吨的山石，大量砍伐林木，现在已停工但未进行生态修复，也没有对裸露山体采取防尘抑尘措施；2.有人在周潭镇施湾村老粮站旁的通讯铁塔的后山前	铜陵市郊区	群众身边的生态环境问题	<p>1.经核查，周潭镇施湾村老粮站旁边的地块，第三次全国国土调查为旱地和园地。2023年5月，周潭镇施湾村因原旱地坡度较大、地块碎小，抛荒情况较多，农户自愿合并流转，申请开展土地整治，将零碎地变为大块地，郊区农业农村局批准了该土地复垦项目。2023年10月，周潭镇委托第三方编制了《周潭镇施湾村土地整治项目实施方案》并通过评审。因项目位于坡地，场地标高不等，平整至设计标高，产生多余土方，无山石。2023年12月经区国资委同意，周潭镇委托拍卖单位公开拍卖工程多余土方。</p> <p>2024年5月起施工，由于涉及相邻农户协调问题，边坡修复部分尚未完工。目前耕地已基本平整种植小麦；林地部分苗木未成活；阶梯顺坡修整，边坡未全部复绿到位且裸露山体未采取防尘抑尘措施。</p> <p>2.11月8日，郊区应急管理局会同区市场监管局、区公安分局及周潭镇政府现场核查。铁皮棚内存放储油罐存储柴油，为施湾村村民周某平所建。天天高速第五标段工地土方劳务队工程机械需使用柴油，购进的柴油存放在周某平危险化学品运输车辆上（资质齐全），因车辆装载量较小，剩余柴油暂时存放在铁皮棚内储油罐，不对外经营。</p>	部分属实	<p>1. 按照《铜陵市郊区周潭镇施湾村土地整治项目实施方案》，完善生态修复、林地补种补栽以及裸露山体防尘抑尘措施。</p> <p>2.清空罐内柴油，拆除黑铁皮房和油罐。</p>	<p>1.施工单位已对裸露山体采用绿网覆盖，并播撒草籽，拟于明年春季种植爬山虎、刺槐等绿植强化生态修复。施工单位已将枯死树木清理，计划于11月底前完成林地补种补栽。周潭镇督促业主单位因地制宜开展轮种，强化土地利用率。</p> <p>2.郊区应急管理局会同有关单位约谈该土方劳务队，下达《限期整改通知书》，责令天天高速第五标段工地土方劳务队清空罐内柴油，拆除铁皮棚和储油罐。11月9日，该土方劳务队将柴油全部加入到工程车，储油罐按相关规定妥善处置；11月10日将铁皮棚拆除，地表恢复原貌。周潭镇政府加强日常巡查监管。</p>	未办结	无

		面、009乡道旁搭建黑色铁皮棚，违规存放危险化学品。								
103	D3AH202411070008	枞阳县金社乡秀山村往枞阳县方向3公里，陈某平（音）砂子厂、金磊石子厂和旁边无名石子厂，违规将生产废水和泥沙排放到秀山水库，开采行为破	铜陵市枞阳县	群众身边的生态环境问题	<p>11月9日，枞阳县工业和信息化局会同县水利局、县自然资源和规划局、金社镇政府现场核查。</p> <p>经查：</p> <p>1.金社镇秀山村往枞阳县城方向只有金磊玄武岩采石厂，未发现无名石子厂。该企业已办理采矿许可证、林地使用、环境影响评价、水土保持等审批手续。自2023年12月停产至今，未实施矿区开采作业，无生产废水排放。露天采场区域修建了截（排）水、沉沙池及拦沙坝等水土保持工程设施，且运行正常，雨水经沉沙池沉淀后进入自然水沟后流入下游约1公里的秀山水库，未发现泥沙排到该水库。</p> <p>2.金磊玄武岩采石厂于2018年3月20日取得</p>	部分属实	合法规范开采矿山，矿区排水系统顺畅，山脚沉沙池、拦沙坝运行正常，常态化保持矿区达标排放。	<p>1.金社镇政府督促企业做好山脚拦沙池拦档、苫盖等水土流失防治措施，加强水土保持工程设施和植被维护。目前已维修排（截）水沟，清理沉沙池，并对其他水土保持设施进行维护。</p> <p>2.县自然资源和规划局对矿区超批准范围使用林地行为进行查处，限期恢复植被。</p> <p>3.金社镇政府成立镇村工作专班，推进问题整改落实。</p>	未办结	无

		坏秀山村水库旁的森林。			省林业厅“使用林地审核同意书”，但矿区存在超批准范围使用林地约3.5亩，下游水库旁的森林未受破坏。					
104	D3AH2 024110 70030	汇口镇曹湖村陆圩组村民，吴某和三兄弟侵占董某国的林地，破坏30颗树苗，修建道路。	安庆市宿松县	群众身边的生态环境问题	<p>经查，2024年4月，汇口镇曹湖村陆圩组村民吴某和未经县级以上林业主管部门审核同意，擅自占用58平方米林地修路。2024年7月，宿松县林业局对吴某和的违法行为进行了立案查处，并要求恢复植被。</p>	属实	恢复植被和林业生产条件。	<p>1.对吴某和破坏林地的违法行为进行处罚，处罚款2436元。</p> <p>2.责令吴某和恢复植被和林业生产条件。</p>	阶段性办结	无
105	X3AH2 024110 70039	1.安庆市怀宁县开发区兆博等多家塑料制品企业，不正常运行废气污染防治设施，导致废气直排，异味扰民；2.园区内雨污管网混接，大量污水超标排放至新山水库、怀	安庆市怀宁县	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映的“兆博”为安徽晁博纸塑有限公司，现场检查时该公司印刷、吹膜工序正在生产，配套的二级活性炭吸附装置正常运行，未发现废气直排现象，无明显异味。已对经开区内塑料制品企业开展排查，截至目前已排查企业17家，发现2家企业污染治理设施运行台账记录不完善，1家企业活性炭更换不及时，已督促企业立行立改。近三年来，怀宁县经开区已清退塑料制品“散乱污”企业13家。</p> <p>2.怀宁县经开区新建企业雨污管网投用前由怀宁县经开区管委会牵头，会同县住房和城乡建设局、县生态环境分局开展联合验收。2024年以来，怀宁县经开区全面排查园区雨污管网混接等问题，排查并完成整改问题38个。2024年11月9日-10日，怀宁县经开区对新山水库、怀安河沿线雨水管网和排口进行排查，未发现污水排放现象。县生态环境</p>	部分属实	<p>1.企业做到达标排放。</p> <p>2.确保雨污分流到位。</p>	<p>1.要求安徽晁博纸塑有限公司等企业加强污染防治设施管理，确保污染物稳定达标排放。</p> <p>2.怀宁县经开区加强园区雨污管网维护管理及改造提升工作，常态化开展管网巡查，发现问题立即整改。同时，加强新山水库、怀安河地表水监测。</p>	未办结	无

		安河，最终流入长江。			分局分别于2024年4月9日、7月4日对怀安河、新山水库地表水进行检测，检测结果显示水质达到《地表水环境质量标准》III类水标准。					
106	D3AH2 024110 70019	石镜乡318国道安徽怀宁海螺水泥有限公司夜间排放异味废气，厂区扬尘污染严重，货车在厂区装卸货物和运输过程中产生噪音扰民。	安庆市 怀宁县	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映企业为安徽怀宁海螺水泥有限公司，该公司建设项目相关环保手续齐全，生产采用新型干法水泥工艺技术，并配套建设SCR选择性催化还原脱硝、复合脱硫等多套环保治理设施。两条熟料生产线窑头窑尾均安装了在线监测装置并联网。</p> <p>2.11月9日上午和夜间现场检查时，该公司1号线停产，2号线正常生产，配套污染治理设施正常运行，熟料生产线窑头窑尾废气污染源自动监控设备运行、联网正常，数据达标，厂区内及厂区下风向未闻到异味。厂区内、外道路均落实了洒水保洁等防扬尘措施。</p> <p>3.经调阅该公司2024年自行检测报告和2024年6月怀宁县生态环境分局对该公司的监督性监测报告，检测结果显示：废气（有组织、无组织）和噪声检测结果均符合安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》要求和《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。</p> <p>4.该公司已落实原料卸货车辆在封闭堆棚内卸货、水泥装车时车辆熄火、厂区主干道车辆行驶车速不超过20km/h、地磅入口禁止鸣笛和限速5km/h等措施降低车辆运输噪声。厂区外318国道行驶车辆存在鸣笛现象。</p>	部 分 属 实	加强污染治理设施运行维护，确保各类污染物达标排放，降低噪声对周边居民影响。	要求该公司加强废气污染治理设施运行维护，确保各类污染物达标排放。进一步规范管理进出厂运输车辆，降低运输噪声对周边居民生活影响。	未 办 结	无
107	X3AH2	投诉人对受	安庆市	群众	1.经核查，反映的养殖场为怀宁县稼宁生态农	部	完成项目	1.要求该公司加快完成项目	未	无

024110 70030	理 编 号 D3AH20241 0220071 中 的调查核实 情况第二条 “该公司养 殖粪污采用 清粪带清粪 工艺，养殖 废水产生量 较小，并配 套建设了污 水 处 理 设 施，养殖废 水经收集处 理后用于周 边 农 田 灌 溉，附近没 有河流。” 不认可，投 诉人认为养 殖污水直排 该公司西南 侧约 100 米 内 的 一 条 河，河流通	怀宁县	身边 的生态环 境问题	<p>业发展有限公司，该公司租赁安徽永宁投资控股集团有限公司（原怀宁县乡村建设发展有限公司）场地开展经营活动。原怀宁县乡村建设发展有限公司规模种鸡蛋鸡基地项目于2021年12月16日取得怀宁县生态环境分局环评批复，公司所建厂房地类性质为非林地，建设用地手续齐全。2023年12月该公司开始养殖，目前正在组织开展项目环保竣工验收工作。</p> <p>2.该公司养殖粪污采用清粪带清粪工艺，并配套建设了污水处理设施，养殖废水经收集处理后用于周边农田灌溉，现场核查时无生产废水排放，场区内能闻到异味。2024年10月24日，怀宁县生态环境分局委托第三方检测单位对该公司无组织废气进行检测，检测结果显示，无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》限值要求。</p> <p>3.该公司西南侧约80米处有一条河沟（当地人称为土桥河），水流自西南向东北汇入长河，该公司至长河直线距离最近为2.8千米，流至长河的河道长度约为6千米。2024年11月6日，怀宁县生态环境分局对该河沟（土桥河）水质进行采样检测，检测结果显示氨氮为0.209mg/L、总磷为0.03mg/L、化学需氧量为12mg/L、PH为7.4、溶解氧为5.7mg/L，均达到《地表水环境质量标准》III类标准限值。</p>	分 属 实	环保竣工 验收工 作，加强 场区环境 管理及污 染防治设 施运行管 理，减少 对周边环 境影响。	环保竣工验收工作，强化污染防治设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。 2.加强场区环境管理，产生的粪污日产日清，减少对周边环境的影响。	办 结	
-----------------	---	-----	-------------------	---	-------------	---	--	--------	--

		入皖河流入长江。另外该企业，1.环评不过关，手续不齐全；2.养殖异味扰民；3.污水未经处理随意排放。								
108	X3AH202411070027	安庆市宜城江来在建项目早上5点、午休时间、周末施工噪音扰民，产生扬尘和灯光污染扰民，施工项目违规抽取地下水。	安庆市迎江区	群众身边的生态环境问题	<p>1.关于反映的施工噪声及扬尘问题。经迎江区城市管理局核查，在前期已办理的相关投诉中暂未发现该项目早晨5点无审批手续施工作业产生噪声的情况；经迎江区住建交通局核查，暂未发现该项目午休时间、周末非施工时间段无审批手续进行施工的情况，塔吊大臂已安装喷淋设施对施工现场进行全覆盖洒水，施工单位已安排洒水车进行不定时洒水降尘。</p> <p>2.关于反映的光污染问题。安庆市迎江区生态环境分局已协调建设方将朝向居住区的塔吊南侧探照灯拆除，另外对侧向探照灯加装遮光挡板。</p> <p>3.关于反映的违规抽取地下水问题。经安庆市迎江区水利局核查，未发现项目违规抽取地下水现象。</p>	部分属实	督促工地规范施工，减少噪声、扬尘及光污染对附近居民的影响。	<p>1.属地及相关主管部门将加大日常巡查监管，督促施工单位严格落实主体责任，合理安排作业时间，降低施工噪声，减小灯光对附近居民的影响。</p> <p>2.督促施工单位定期洒水降尘，减少扬尘污染。</p> <p>3.因工艺需要连续施工作业的，要求工地进一步做好连续施工作业的公示，提前告知群众施工时间。</p>	已办结	无
109	X3AH2024110	天仙河水电站在	安庆市岳西县	涉及利益	<p>经查，反映的天仙河水电站位于菖蒲镇岩河村、溪沸村境内，属批准实施的岳西县王岭水电站扩建</p>	部分	保障居民正常饮水	<p>1.在天仙河水电站项目所在地村民组修建水井保障村民</p>	未办	无

	70019	2020-2022年修建期间，在溪沸村地下修建隧道，造成地上山泉水被截流，严重影响群众用水、灌溉，破坏河流生态系统。		纠纷问题	工程，该工程建设采用混合式改扩建方案，维修利用已有大坝，修建长约5.5km有压引水隧洞引水至东渡河大桥左岸，大桥左岸新建立式机组厂房，电站新建装机容量8000kW。为保障居民饮用水，建设期间修建水井3座，铺设输水管道1000米。因岳西县自8月份以来无有效降雨，项目所在地存在水量不足现象，未发现河流生态破坏情况。	属实	和灌溉需求。	正常生活用水。 2.菖蒲镇将李托水库至谢坳组的灌溉渠道重新维修启用，保障当地群众生产用水，该引水工程由安徽鼎毅建筑工程有限公司承建，已于2024年7月开工，计划于2024年底前完工。	结	
110	D3AH202411070005	1.三桥镇双塘村云东组张望嘴区域的水塘，面积约7亩，藻类覆盖严重，水体发黑发臭；2.云圣组到白杨湖的一条未硬化道路旁堆放有200米长的建筑垃圾，距离附近一	安庆市怀宁县	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映的池塘主要发挥农田灌溉等功能，水面有大量水葫芦和水草，水质无异味。2024年11月8日，怀宁县生态环境分局已对该池塘水质进行采样检测，检测结果显示：氨氮为0.629mg/L、溶解氧为2.5mg/L、透明度为45cm，各项指标均未达到黑臭水体标准。</p> <p>2.反映的道路是三桥镇云圣组通往田地间的一条机耕路，以便农业机械通行和周边村民进出田地。反映的建筑垃圾为种粮承包户利用建筑砖渣等铺设平整便道，砖渣中混有少量杂物。距离机耕路50米处有一池塘，机耕路对池塘水质无影响。</p>	部分属实	完成云东组池塘水生植物清理清淤及云圣组机耕路中杂物进行清理工作。	<p>1.对云东组池塘水生植物进行清理并开展清淤。</p> <p>2.对云圣组机耕路中杂物进行清理，并压实路面。</p>	未办结	无

		处池塘约400米。								
111	D3AH202411070043	汉沙村北侧靠近新安江滩涂地被硬化，建设为塑胶跑道和观景台，投诉人认为破坏了原始生态环境。	黄山市屯溪区	涉及公共利益的生态环境问题	经核实，反映人投诉的地块为屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目（一期）中“南溪南村、汉沙村项目”部分建设内容，主要在沿江铺设沥青路面供市民通行，无塑胶跑道且未新建观景台。上述工程已于2024年10月上旬完成建设。该工程完工后，提升了周边风貌，方便了周边市民、村民出行，进一步提升了汉沙村乡村旅游发展新动力。手续履行情况如下：2022年10月区发改委对屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目进行立项批复（屯发改投资2022[127]号）和可研批复（屯发改投资2022[130]号），2023年11月完成初步设计批复（屯发改投资2023[153]号）。黄山市古徽州文化旅游区管理委员会于2024年8月组织相关专家进行评审，专家组一致通过《黄山市屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目（一期）对花山谜窟—浙江风景名胜区景观及生态影响评价报告》。	不属实	无	屯光镇将持续加强日常巡查管护，保障周边生态环境持续向好。	已办结	无
112	D3AH202411070022	举报人认为屯光镇云村路云村安置小区第10排旁边有一个信号塔，距离居民不足10米，存在电磁辐射污	黄山市屯溪区	群众身边的生态环境问题	1.云村安置小区附近基站名为安东新村基站，距离最近的房屋为20米，黄山移动公司于2005年建成后使用，后移交黄山铁塔公司，该基站挂载移动、电信、联通三家运营商设备及天线。该基站已通过黄山市中心城区通信基础设施（铁塔）专项规划审批，经过专家评估，取得环保批复。 2.经现场检测，基站附近功率密度在(0.01-0.11) $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 之间，远低于国家标准《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的公众暴露控制限值	不属实	无	已完成电磁辐射检测和公示，并做了宣传解释工作。	已办结	无

		染。			(40μW/cm ²)。					
113	X3AH2 024110 70020	<p>举报人认为:1.安徽省大量机动车排放检测机构(18家)使用未经检定合格的“透射式烟度计”,未按行业标准规定进行量值溯源的汽车排气分析仪等仪器设备,却通过评审、取得实验室资质认定,违法开展尾气排放检验;2.安徽省华溯计量检测研究院有限公司未建立任何社会公用</p>	安徽省	群众身边的生态环境问题	<p>1.机动车排放检验仪器设备检定或校准情况。经核实,截至11月13日,信访举报反映的18家机动车排放检测机构中,17家机构的透射式烟度计均依法申请进行了强制检定,仅铜陵市弘畅汽车检测有限公司1家机构在2023年度未主动申请强制检定,而是由第三方校准实验室出具校准证书(2024年11月14日,法定计量机构开展现场计量检定);根据《机动车排放定期检验规范》(HJ1237-2021)要求,排放检测仪器设备应采用检定或校准的方式直接溯源至社会公用计量标准,该18家机构其他126台排放检测设备中,114台已依据要求直接溯源至社会公用计量标准,有12台违规采用第三方校准实验室出具的校准证书,未直接溯源至社会公用计量标准。</p> <p>经调查统计,全省455家机动车检验机构中,有16家机构的在用透射式烟度计未进行强制检定,主要由安徽省华溯计量检测研究院有限公司、广东中准检测有限公司、济南天恒盛检测技术咨询服务有限公司出具校准证书;有部分机构排放检测仪器设备未采用检定或校准的方式直接溯源至社会公用计量标准。究其原因,一是少数机动车排放检测机构主体责任意识淡漠,未落实强制检定计量器具主动申报义务;二是部分机动车排放检测机构对机动车排放检测仪器设备采用检定或校准的方式直接溯源至社会公用计量标准理解不到位,认为仪器设备</p>	部分属实	<p>加大与生态环境部门联合监管力度,督促机构对有关机动车排放检测设备依法依规进行溯源。</p>	<p>1.对透射式烟度计未申请进行强制检定的16家机构,由属地市场监管部门依法予以查处。</p> <p>2.对排放检测仪器设备未采用检定或校准的方式直接溯源至社会公用计量标准的,市场监管部门会同生态环境部门加大检查力度,对发现存在问题的,按照《大气污染防治法》《检验检测机构监督管理办法》等有关规定,由属地监管部门责令限期改正,逾期未改正的,由属地市场监管部门进行处罚。</p>	已办结	无

		<p>计量标准，仍违法开展汽车排气分析仪、底盘测功机、透射式烟度计等排气污染物检测设备的校准活动，出具了大量不符合法律规定和标准要求的校准证书；</p> <p>3.安徽省华溯计量检测研究院有限公司违法开展量值传递活动，利用其本应仅限于本单位内部使用的企业计量标准面向社会开展校准、向</p>		<p>只要定期进行检定或校准就符合要求。</p> <p>2.市场监管部门履职情况。省市场监管局认真贯彻落实《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》，加强《机动车排放定期检验规范》宣贯培训，组织开展了民生计量专项监督检查，强化机动车排放检验机构监管。2023年5月20日，省市场监管局、省机动车与环境类实验室资质认定评审中心召集机动车检验机构资质认定评审组长及骨干评审员，举办《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》培训班，对《机动车排放定期检验规范》进行了宣贯并提出具体要求。2023年，省市场监管局印发《关于开展2023年省级民生计量专项监督检查的通知》（皖市监办函〔2023〕432号），对随机抽取的合肥等8个市30家机动车检验机构透射式烟度计等计量器具溯源情况进行专项监督检查。今年以来，省市场监管局进一步加大监督检查力度，全省共发现80家机构仪器设备存在检定或校准等方面问题，其中提醒纠正22家，责令改正48家，立案查处10家，罚款11万元。</p>					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

		<p>我省部分机动车检测机构出具了强检计量器具“透射式烟度计”的校准证书；4. 相关部门未有效贯彻落实《大气污染防治法》第54条和《机动车排放定期检验规范》（HJ1237-2021）相关规定，在资质认定、监督检查、计量行政监督等工作中对前述问题未加管理。</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--